

145

A



145A

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه  
۱۳۹۴/۱۲/۱۴



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۵

### مهندسی مواد و متالورژی (کد ۲۳۱۳)

تعداد سوال: ۴۰

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

عنوان دروس اختصاصی، تعداد و شماره سوال‌ها

ردیف	دروس اختصاصی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد. ترمودینامیک مواد	۴۰	۱	۴۰

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

خواص فیزیکی مواد:

-۱ اگر یک فولاد هیپریوتکنوتید در منطقه تک فازی گاما (γ)، به طور کامل آستینیته و سپس در کوره سرد شود (آنل کردن کامل) سمنتیت به چه صورت در مرز دانه‌های آستینیت رسوب می‌کند و موجب چه تغییری در خاصیت فولاد می‌شود؟


(۱) یک شبکه پیوسته - ترد و شکننده شدن

(۲) رسوبات کروی و ریز - افزایش استحکام و سختی

(۳) رسوبات کروی درشت - کاهش انعطاف‌پذیری

(۴) یک شبکه پیوسته - افزایش چقرمگی و مقاومت به ضربه

هنگامی که آبیاری با ترکیب شیمیائی اولیه  $C_0$  را از منطقه تک فازی  $\alpha$  تا دمای  $T$  سرد کنیم واکنش  $\alpha \rightarrow \alpha + \beta$  رخ خواهد داد. چرا نرخ رشد رسوب‌های  $\beta$  در زمینه  $\alpha$  در دمای نزدیک به  $T_e$  کم است؟

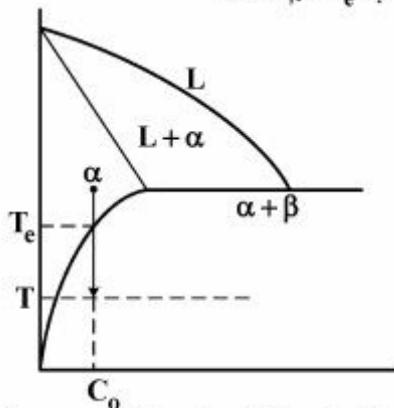

-۲ در جوانه‌زنی ناهمگن فاز  $\alpha$  بر روی سطح مسطح اجزای جوانه‌زای  $S$  معلق در فاز مایع  $L$ . اگر زاویه تماس بین  $\alpha$  و  $S$  برابر  $60^\circ$  و  $\gamma_{\alpha S}$  باشد، در آن صورت بین  $\gamma_{\alpha L}$  و  $\gamma_{\alpha S}$  چه کدامیک از روابط زیر برقرار است؟ ( $\gamma$  = انرژی سطحی)

$$\gamma_{\alpha L} = \frac{2\sqrt{3}\gamma_{\alpha S}}{3} \quad (1) \quad \gamma_{\alpha L} = \frac{\sqrt{3}}{2}\gamma_{\alpha S} \quad (2) \quad \gamma_{\alpha L} = \frac{1}{2}\gamma_{\alpha S} \quad (3) \quad \gamma_{\alpha L} = 2\gamma_{\alpha S} \quad (4)$$

-۴ اگر آلاینده  $Ga$  در  $1100^\circ C$  به مدت  $10^5$  ثانیه در یک ویفر  $Si$  بدون  $Ga$  نفوذ کند و غلظت سطحی  $Ga$  برابر  $10^{25} \text{ at/m}^2$  باشد، در آن صورت در چه عمقی از سطح ویفر (بر حسب  $\mu\text{m}$ )، غلظت  $Ga$  به  $10^{-17} \text{ m}^2/\text{s}$  می‌رسد؟

$$D(1100^\circ C) \text{ در } Si \text{ در } Ga = 10^{-17} \text{ m}^2/\text{s}$$


$$\operatorname{erf}(1/6) = 0.97 \quad (1)$$

$$\operatorname{erf}(1/7) = 0.98 \quad (2)$$

$$\operatorname{erf}(1/8) = 0.99 \quad (3)$$


$$\operatorname{erf}(1/9) = 1 \quad (4)$$

- ۵ مطابق نمودار  $Ti - Mn$ ، به ترتیب چند استحالة دما ثابت یوتکتیکی و یوتکتوئیدی در این سیستم آلیاژی وجود دارد؟

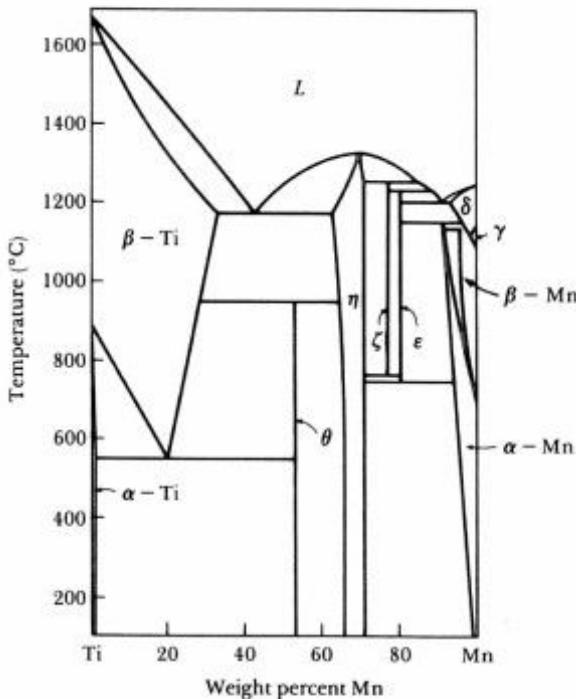

- (۱) ۴ و ۱  
 (۲) ۳ و ۲  
 (۳) ۲ و ۳  
 (۴) ۱ و ۴

- ۶ در هنگام تشکیل رسوب  $\beta$  در مرز  $\alpha/\alpha$ ، توانایی مرز دانه  $\alpha/\alpha$  در کاهش میزان  $\Delta G_{het}^*$  بستگی به میزان:

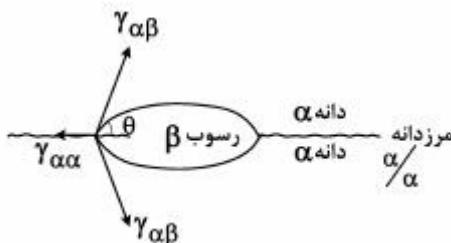

دارد. هرچه  $S(\theta)$  زیادتر باشد،  $\Delta G_{het}^*$  کمتر است. (۱)

دارد. هرچه این نسبت کوچک‌تر باشد،  $\Delta G_{het}^*$  کمتر است. (۲)

زاویه  $\theta$  دارد. هرچه  $\theta$  بزرگ‌تر باشد،  $\Delta G_{het}^*$  کمتر است. (۳)

دارد. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد،  $\Delta G_{het}^*$  کمتر است. (۴)

- ۷ اگر عدد اندازه دانه ASTM در سرامیکی برابر  $n$  و تعداد دانه‌ها در  $1in^2$  با بزرگ‌نمایی  $100$  در آن  $4$  برابر تعداد دانه‌ها در  $1in^2$  با بزرگ‌نمایی  $100$  در سرامیکی دیگر با عدد اندازه دانه  $n'$  باشد، در آن صورت  $n'$  بر حسب  $n$  چقدر است؟

$$n' = n - 4 \quad (۴) \qquad n' = n - 3 \quad (۳) \qquad n' = n - 2 \quad (۲) \qquad n' = n - 1 \quad (۱)$$

-۸ در یک پیوند یونی که در آن یون‌ها به فاصله جدایش بین یونی تعادلی رسیده‌اند، کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟

(۱) نیروی بین یون‌ها برابر صفر است.

(۲) نیروی جاذبه بین یون‌ها کمینه است.

(۳) انرژی جاذبه بین یون‌ها برابر صفر است.

(۴) انرژی پتانسیل خالص بین یون‌ها برابر صفر است.

-۹ رابطه بین ضریب نفوذ جای خالی ( $D_V$ ) و ضریب نفوذ اتم‌های جانشینی ( $D_A$ ) چگونه است؟

$$(X_V^e) \text{ کسر مولی تعادلی جاهای خالی} =$$

$$D_V = X_V^e / D_A \text{ است زیرا } D_V < D_A \quad (1)$$

$$D_V = X_V^e / D_A \text{ است زیرا } D_V > D_A \quad (2)$$

$$D_V = D_A / X_V^e \text{ است زیرا } D_V < D_A \quad (3)$$

$$D_V = \frac{D_A}{X_V^e} \text{ است زیرا } D_V > D_A \quad (4)$$

-۱۰ پس از انجام کدام عملیات حرارتی، ساختار نهایی یک فولاد کربنی با درصد کربن بیشتر از ۶٪ از کمترین سختی و بیشترین انعطاف‌پذیری برخوردار است؟

(۱) آبلی هم‌دمای

(۲) آبلی کامل

(۳) نرماله کردن

(۴) کروی کردن (اسفرو دایزینیگ)

-۱۱ از نقطه نظر کاربردی، در هنگام کونج کردن قطعاتی که طویل و استوانه‌ای هستند، به منظور به حداقل رسانیدن میزان تنش‌های ایجاد شده در قطعه و کاهش احتمال تاب برداشتن و تغییر شکل یافتن قطعات، توصیه می‌شود که این قطعات به چه صورت وارد مخزن شوند؟

(۱) عمودی و ابتدا قسمت‌های ضخیم قطعات

(۲) عمودی و ابتدا قسمت‌های نازک قطعات

(۳) افقی و سریع

(۴) افقی و آهسته

-۱۲ پس از انجام عملیات حرارتی مارتمپرینگ کدام‌یک از ساختارهای زیر در یک فولاد حاصل می‌شود؟


(۱) بینیتی

(۲) مارتزیتی

(۳) پرلیتی + بینیتی

(۴) پرلیتی + مارتزیتی

-۱۳- مقطع سطح مذاب آلیاژ Cu-Cd-Ag در شکل زیر نشان داده شده است. مسیر انجام آلیاژ در این نمودار کدام است؟

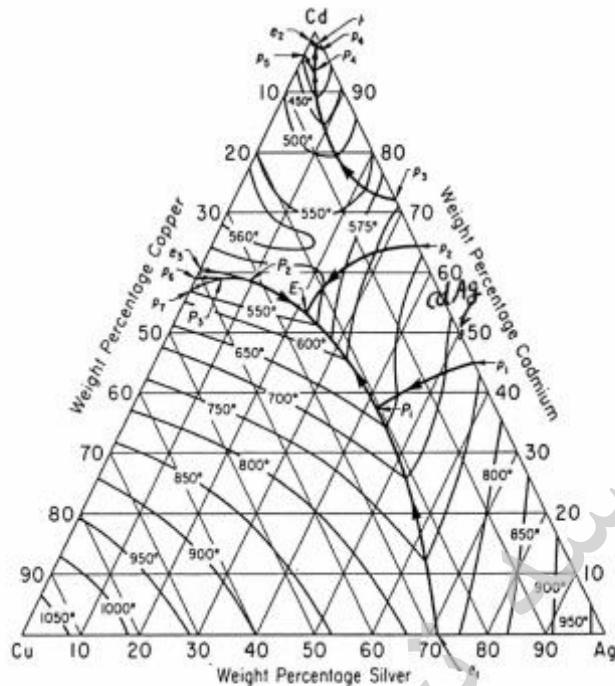

(۱) انجامد با رسوب فازهای  $(\text{Cu})$  و  $\text{CdAg}$  شروع و سپس در نقطه E با استحاله یوتکنیکی  $L \rightleftharpoons (\text{Cu}) + (\text{Cd}) + \text{CdAg}$  تکمیل می‌شود

(۲) انجامد با رسوب فاز  $(\text{Cu})$  شروع و با رسوب فازهای  $(\text{Cu})$  و  $\text{CdAg}$  ادامه می‌یابد. درنهایت انجامد در نقطه E با استحاله یوتکنیکی  $\text{Cd} \rightleftharpoons (\text{Cu}) + (\text{Cd}) + \text{CdAg}$  تکمیل می‌شود.

(۳) انجامد با رسوب فاز  $(\text{Cu})$  شروع و با رسوب فازهای  $(\text{Cu})$  و  $\text{CdAg}$  ادامه می‌یابد. درنهایت انجامد در نقطه E با استحاله یوتکنیکی  $(\text{Cu}) + (\text{Ag}) + (\text{Cd}) \rightleftharpoons L$  تکمیل می‌شود.

(۴) انجامد با رسوب فاز  $(\text{Cu})$  شروع و با رسوب فازهای  $(\text{Cu})$  و  $\text{CdAg}$  ادامه می‌یابد. سپس در نقطه  $P_1$  تحت استحاله پریتکنیکی  $L + (\text{Ag}) \rightleftharpoons \text{CdAg}$  و درنهایت در نقطه E با استحاله یوتکنیکی  $\text{Cd} \rightleftharpoons (\text{Cu}) + (\text{Cd}) + \text{CdAg}$  عمل  $L \rightleftharpoons (\text{Cu}) + (\text{Cd}) + \text{CdAg}$  انجامد تکمیل می‌شود.

-۱۴- در یک سلول واحد اورترومبیک  $\frac{4a}{3}$  و  $b = \frac{c}{2}$  است. نسبت حجم اشغال شده توسط یک اتم در اورترومبیک مرکز وجوده پر (FCO) به حجم همان اتم در اورترومبیک ساده (SO) چقدر است؟

$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{2}$$

خواص مکانیکی مواد:

۱۵- در یک بلور FCC اعمال نیرو جهت  $[111]_{uvw}$  است. در سیستم لغزشی  $(111)_{uvw}$  این بلور، چند سیستم لغزش، فعال است؟

- (۱) یک
- (۲) دو
- (۳) سه
- (۴) شش

۱۶- رابطه  $\sigma = \frac{2}{\sqrt{3}} \left( \frac{L}{r} \right)^{\frac{1}{2}}$  میزان تنش کششی ایجاد شده در تجمع نابجایی در پشت یک مانع را نشان می‌دهد. با توجه به این رابطه کدام عبارت صحیح است؟


- (۱) رشد ترک در فلزات به اندازه دانه بستگی ندارد.

- (۲) هر چه اندازه دانه فلز کوچک‌تر باشد تنش ناشی از تجمع کمتر و احتمال ایجاد ترک کمتر است.

- (۳) هر چه اندازه دانه فلز بزرگ‌تر باشد تنش ناشی از تجمع کمتر و احتمال ایجاد ترک کمتر است.

- (۴) در فلزات فقط رشد ترک به اندازه دانه بستگی دارد و هر چه دانه کوچک‌تر باشد رشد ترک آهسته‌تر است.

۱۷- شکل زیر نشان‌دهنده یک حلقه نابجایی است که در آن a و c به ترتیب نابجایی‌های لبه‌ای منفی و مثبت و b و d به ترتیب نابجایی‌های پیچشی چپ‌گرد و راست‌گرد هستند. با افزایش تدریجی میزان تنش برشی اعمال شده بر روی المان مشخص شده در شکل، چه اتفاقی برای این حلقه می‌افتد؟

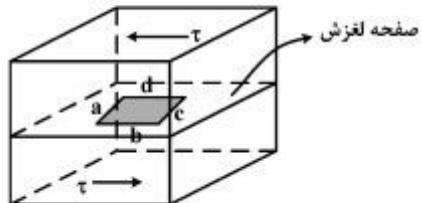

- (۱) حلقه نابجایی کوچک می‌شود.

- (۲) حلقه نابجایی بزرگ می‌شود.


- (۳) تنش تأثیری روی حلقه نابجایی ندارد.

- (۴) نابجایی‌های لبه‌ای a و c حرکت می‌کنند و نابجایی‌های پیچشی b و d در جای خود باقی می‌مانند.

۱۸- معادله انرژی بر واحد حجم (مترمکعب) برای تغییر شکل یک فلز چند بلور بر حسب کرنش به صورت  $E = 150\varepsilon^3 + 40\varepsilon^0$  (بر حسب MJ) است. تنش لازم جهت تغییر شکل  $\frac{3}{2}2m^3$  از این فلز با کرنش یکنواخت ۴٪ بر حسب MPa چقدر است؟

- (۱) ۱۰۰
- (۲) ۷۵
- (۳) ۵۰
- (۴) ۲۵

- ۱۹- دو صفحه با ابعاد یکسان از جنس یک آلیاز موجود است. در هر دو صفحه ترکی به طول (mm) ۳۰ وجود دارد لیکن در اولی ترک در وسط آن است و در دومی در لبه کناری آن. میزان تنش شکست صفحه اول به صفحه دوم چقدر است؟

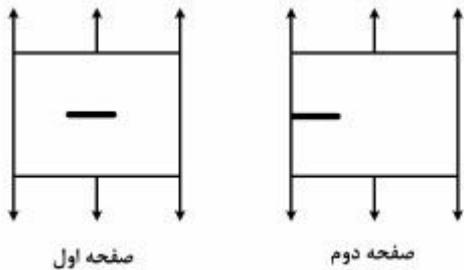

- (۱)  $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (۲) ۱
- (۳)  $\frac{1}{12}$
- (۴)  $\frac{1}{12}\sqrt{2}$

- ۲۰- در صورتی که اندازه دانه‌های یک فولاد  $\frac{1}{3}$  شود، سرعت خوش حجمی آن در دمای بالا چند برابر خواهد شد؟

- (۱) ۲۷ برابر در شرایط خوش دیفوزیونی حجمی
- (۲) برابر در شرایط خوش دیفوزیونی در مرز دانه‌ها
- (۳) ۹ برابر در شرایط خوش دیفوزیونی حجمی
- (۴) ۳ برابر در شرایط خوش دیفوزیونی حجمی

- ۲۱- در یک شبکه FCC نحوه چیده شدن صفحات  $\{110\}, \{111\}, \{110\}$  به ترتیب کدام است؟

- (۱) abcabc.... abab...
- (۲) abab.... abcab...
- (۳) abcabc.... abcabc...
- (۴) abcabc.... abedabed...


- ۲۲- در شبکه FCC با حذف یک لایه اتمی، نحوه چیدن به صورت ...ABCACABC... تغییر می‌کند. نقص ایجادشده کدام یک از موارد زیر است؟

- (۱) نقص دوقلویی در شبکه HCP است.
- (۲) نقص دوقلویی در داخل شبکه FCC است.
- (۳) نابجایی جزئی فرانک با بردار  $<110>/a$  می‌باشد.
- (۴) نابجایی جزئی فرانک با بردار  $<111>/a$  می‌باشد.


- ۲۳- اگر در فلزی BCC سیستم لغزش  $<111>$  باشد. حداقل تنش برشی نظری کدام است؟

- (۱)  $\frac{G\sqrt{6}}{\pi}$
- (۲)  $\frac{G\sqrt{6}}{2\pi}$
- (۳)  $\frac{G\sqrt{6}}{4\pi}$
- (۴)  $\frac{2G}{(4\pi)}$

- ۲۴- فولادی دارای  $K_{th} = 5 \text{ MPa}\sqrt{m}$  و  $K_{tc} = 110 \text{ MPa}\sqrt{m}$  (آستانه‌ای) است. اگر ورقی از این ماده که دارای ترکی مرکزی به طول  $(\frac{\pi}{5})^{\circ}$  سانتی‌متر می‌باشد. تحت بارگذاری تنابوی از صفر تا  $150 \text{ MPa}$  قرار گیرد. حداقل تنش لازم برای شروع رشد ترک چند MPa است؟
- (۱)  $5/\sqrt{5}$
  - (۲)  $10$
  - (۳)  $50/\sqrt{5}$
  - (۴)  $100$

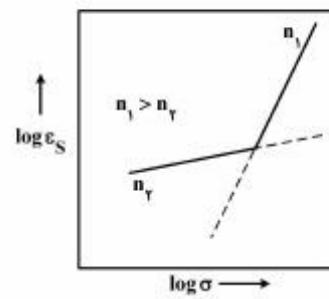- ۲۵- آهنگ خزش با تنش در یک دمای ثابت از رابطه  $\epsilon' = K\sigma^n$  به دست می‌آید. با توجه به شکل (برای تعیین مقدار  $n$ ) کدام گزینه در مورد مکانیسم حاکم بر خزش صحیح است؟
- 
- (۱) اگر  $n \approx 1$  باشد خزش از نوع نفوذی است.
  - (۲) اگر  $n \approx 1$  باشد خزش از نوع نابجایی است.
  - (۳) اگر  $n > 2$  باشد خزش از نوع نفوذی است.
  - (۴) اگر  $n > 2$  باشد خزش نابارو - هرینگ است.

- ۲۶- رابطه انرژی نقص چیدن آلومینیوم، مس و برنج به صورت زیر است:
- $$\gamma > \gamma' > \gamma''$$
- مس برنج آلومینیوم گزینه صحیح در مورد منحنی‌ها کدام است؟
- (۱)  $A = Cu, B = Brass, C = Al$
  - (۲)  $A = Cu, B = Brass, C = Al$
  - (۳)  $A = Brass, B = Al, C = Cu$
  - (۴)  $A = Al, B = Brass, C = Cu$

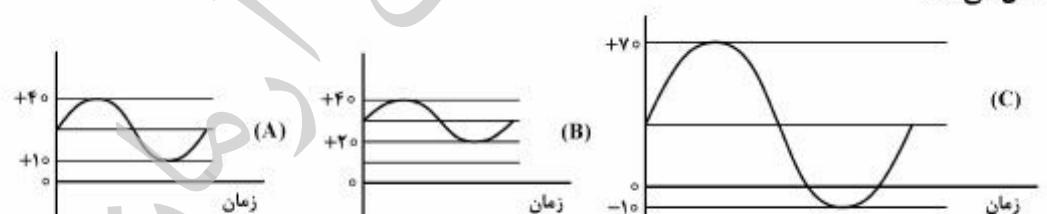- ۲۷- قطعه‌ای فلزی به صورت‌های زیر تحت بارگذاری متناوب قرار می‌گیرد. قطعه در کدام بارگذاری تعداد دور بیشتری را تحمل می‌کند؟
- 

- (A) (۱)
- (B) (۲)
- (C) (۳)
- B, A (۴)

ترمودینامیک مواد:

- ۲۸- معادله بی دررو ( $\delta Q = 0$ ) در صفحه P-V برای گازی با معادله حالت  $A = AP^{\gamma}V$  (یک ثابت است) کدام است؟  
 (U انرژی داخلی است)

$$\left(\frac{V_0}{V_1}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{(AP_1 + 1)}{(AP_0 + 1)} \quad (1)$$

$$\left(\frac{V_0}{V_1}\right)^{\gamma} = \frac{(AP_1 + 1)}{(AP_0 + 1)} \quad (2)$$

$$\left(\frac{V_1}{V_0}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = \frac{(AP_1 + 1)}{(AP_0 + 1)} \quad (3)$$

$$\left(\frac{V_1}{V_0}\right)^{\gamma} = \frac{(AP_1 + 1)}{(AP_0 + 1)} \quad (4)$$

- ۲۹- تغییر آنتروپی برای یک مول  $CCl_4$  (به جرم مولکولی ۱۵۴)، وقتی که فشار آن از  $100$  اتمسفر به یک اتمسفر در دمای ثابت  $300\text{ K}$  تغییر می‌کند، کدام یک از مقادیر زیر است؟

$$R = ۰,۱۰۸ \frac{\text{lit atm}}{\text{mol K}} = ۸,۳۱۴ \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \quad \rho = ۱,۵ \times ۱۰^{-۳} \frac{\text{kg}}{\text{m}^۳}, \quad \alpha = ۱,۵ \times ۱۰^{-۳} \text{ K}^{-۱}$$

$$۸,۳۱۴ \frac{\text{J}}{\text{kg K}} \quad (1)$$

$$۸,۳۱۴ \times ۱۰^{-۳} \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \quad (2)$$

$$۸,۳۱۴ \frac{\text{lit atm}}{\text{mol K}} \quad (3)$$

$$۸,۳۱۴ \times ۱۰^{-۳} \frac{\text{lit atm}}{\text{mol K}} \quad (4)$$

- ۳۰- پمپ حرارتی وسیله‌ای است که با صرف مقداری کار، گرمای را از منبع سرد به گرم منتقل می‌کند. ضریب کارایی یک پمپ از تقسیم انرژی مفید به مصرفی تعریف می‌شود. رابطه بین ضریب کارایی یک پمپ حرارتی سیستم تبرید (یخچال)  $(\beta_{ref})$  با پمپ حرارتی سیستم گرمایشی  $(\beta_{H.P})$  کدام است؟

$$\beta_{H.P} = \beta_{ref} \quad (1)$$

$$\beta_{H.P} = ۱ - \beta_{ref} \quad (2)$$

$$\beta_{H.P} = ۱ + \beta_{ref} \quad (3)$$

$$\beta_{H.P} = ۱ - \beta_{ref} \quad (4)$$

- ۳۱- محفظه‌ای به حجم V به دو قسمت غیرمساوی تقسیم شده است. در یک بخش از محفظه به حجم  $\frac{V}{3}$  یک مول گاز ایدئال A و در قسمت دیگر محفظه یک مول از همان گاز قرار دارد. اگر دیواره بین دو قسمت برداشته شود، چه مقدار آنتروپی تولید می‌شود؟

$$R \ln 2 \quad (1)$$

$$R \ln \frac{3}{4} \quad (2)$$

$$R \ln \frac{4}{3} \quad (3)$$

$$R \ln \frac{9}{8} \quad (4)$$

- ۳۲- در دمای  $910^{\circ}\text{C}$  فاز  $(\gamma)$   $\text{Fe}_{(\gamma)}$  در مخلوط گازی  $40\% \text{H}_2\text{O}, 60\% \text{H}_2$  در فشار یک اتمسفر با  $\text{FeO}$  در تعادل است. اگر در همین دستا مخلوط گازی  $(50\% \text{H}_2\text{O}, 50\% \text{H}_2)$  با آلیاژ  $\text{Fe}-\text{Ni}$  ( $X_{\text{Fe}} = 0.8$ ) در تعادل باشد، اکتیویته آهن در آلیاژ چقدر است؟

$$0/5 \quad (1)$$

$$0/56 \quad (2)$$

$$0/66 \quad (3)$$

$$0/75 \quad (4)$$

- ۳۳- واکنش  $\text{A}_{(\text{g})} + 4\text{B}_{(\text{g})} = \text{D}_{(\text{g})}$  در ظرفی به حجم ۱۰ لیتر صورت می‌گیرد. اگر ابتدا یک مول A و ۵ مول B موجود باشند، پس از انجام واکنش، فشار تعادلی  $2\text{atm}$  و دمای  $300\text{K}$  حاصل می‌شود. تعداد مول تعادلی D کدام است؟

$$R = 0.01 \frac{\text{lit atm}}{\text{mol K}}$$

$$0/8 \quad (1)$$

$$1/3 \quad (2)$$

$$2/2 \quad (3)$$

$$5 \quad (4)$$

- ۳۴- دمای شعله برای احتراق یک مول متان در دمای اولیه  $298\text{K}$  و مصرف اکسیژن به میزان دو برابر مقدار

$$\text{C}_{\text{P}_{\text{H}_2\text{O}}} = a, \text{C}_{\text{P}_{\text{CO}_2}} = b, \text{C}_{\text{P}_{\text{O}_2}} = c$$

گرمای احتراق یک مول متان با اکسیژن در دمای  $298\text{K}$ ،  $900\text{kJ}$  می‌باشد.

$$298 + \frac{9 \times 10^5}{b + 2a + 2c} \quad (1)$$

$$298 + \frac{9 \times 10^5 + 2a + b + 2c}{298} \quad (2)$$

$$298 + \frac{2a + b + 2c}{9 \times 10^5} \quad (3)$$

$$b + 2a + 2c + \frac{9 \times 10^5}{298} \quad (4)$$

- ۳۵ - عبارت  $v$  معادل کدام یک از گزینه‌های زیر است؟


$$\frac{\alpha C_v}{\beta T} \quad (1)$$

$$\frac{\beta C_v}{\alpha T} \quad (2)$$

$$\frac{\alpha V C_v}{T \beta} \quad (3)$$

$$\frac{\beta V C_v}{T \alpha} \quad (4)$$

- ۳۶ - برای تصفیه سرب حذف روی باقی‌مانده از طریق سرباره حاوی کلروور سرب انجام می‌گیرد

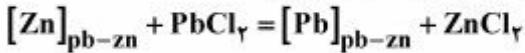

اگر  $a_{zn} = 49x_{zn}, 98\%$  در سرباره  $X_{zncl_v}$ ,  $\Delta G_{f,00,k} = -12000 \text{ cal}$  و سرباره یک محلول ایدئال از  $ZnCl_v - PbCl_v$  باشد، درصد مولی روی در سرب تصفیه شده در تعادل با سرباره ( $X_{zn}$ ) در دمای  $60^\circ K$  چقدر است؟

$$\exp(-\Delta) \quad (1)$$

$$\exp(-10) \quad (2)$$

$$3\exp(-\Delta) \quad (3)$$

$$\frac{1}{5}\exp(-10) \quad (4)$$

- ۳۷ - اگر گرمای نهان ذوب ماده‌ای  $8000 \text{ cal}$  کالری بر مول و نقطه جوش آن  $165^\circ K$  و معادله فشار بخار حالت‌جامد آن

$$\ln P_s = -\frac{37000}{T} + 28$$

$$R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol.K}}, C_{PV} \approx C_{PI}$$

$$-\frac{33000}{T} + 15 \quad (1)$$

$$-\frac{33000}{T} + 20 \quad (2)$$


$$15 + \frac{-66000}{T} \quad (3)$$

$$-66000 + 20 \quad (4)$$

- ۳۸ اگر آهن مذاب در دمای  $1600^{\circ}\text{C}$  با گاز نیتروژن در فشار یک اتمسفر در تماس باشد، پس از برقاری تعادل درصد وزنی نیتروژن حل شده در آهن مذاب  $0.42\%$  است. چنانچه آهن مذاب حاوی ۲ درصد وزنی وانادیم در دمای فوق با گاز نیتروژن در فشار یک اتمسفر به تعادل برسد، درصد وزنی نیتروژن حل شده  $0.56\%$  خواهد شد. ضریب اکتیویته نیتروژن حل شده در آهن مذاب حاوی دو درصد وزنی وانادیم در دمای فوق چقدر است؟

- (۱)  $0.5\%$   
 (۲)  $0.3\%$   
 (۳)  $0.7\%$   
 (۴)  $1\%$

- ۳۹ با توجه به نمودار فازی، چنانچه ترکیب شیمیابی لیکوپیدس را  $X_B^l$  و ترکیب شیمیابی سالیدس را  $X_B^s$  بنامیم و  $\Delta G$  ناشی از ذوب یک مول B در دمای T، K باشد، کدامیک از گزینه‌ها در مورد رابطه بین  $X_B^s$  و  $X_B^l$  در دمای T صحیح است؟ ( محلول‌های جامد و مذاب رفتار ایدئال دارند)

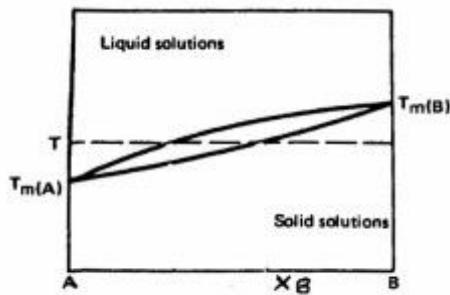

$$X_B^s = 1 - X_B^l \exp\left(-\frac{K}{RT}\right) \quad (1)$$

$$X_B^s = 1 - X_B^l \exp\left(\frac{K}{RT}\right) \quad (2)$$

$$X_B^s = X_B^l \exp\left(-\frac{K}{RT}\right) \quad (3)$$

$$X_B^s = X_B^l \exp\left(\frac{K}{RT}\right) \quad (4)$$

- ۴۰ سیستم  $\text{CO}_2(\text{g}), \text{Fe}(\text{s}), \text{FeO}(\text{s}), \text{CO}(\text{g}), \text{C}(\text{s})$  را در نظر بگیرید. اگر تعداد واکنش‌های شیمیابی مستقل در این سیستم را R و تعداد درجات آزادی سیستم در تعادل کامل فازها را F، R به ترتیب کدام هستند؟

- ۱، ۱ (۱)  
 ۱، ۲ (۲)  
 ۱، ۳ (۳)  
 ۱، ۴ (۴)