



F

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

صبح جمعه
۹۲/۱۲/۱۶

دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل سال ۱۳۹۳

رشته‌ی

مجموعه مهندسی مکانیک بیو سیستم (کد ۲۴۰۴)

مدت پاسخگویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سوال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات ۱، ۲ و ۳، استاتیک، مقاومت مصالح، دینامیک، طراحی اجزاء، موتور، تراکتور و ماشین‌های کشاورزی، ریاضیات تکمیلی، طراحی ماشین‌های کشاورزی تکمیلی، ابزار و روش‌های اندازه‌گیری)	۸۰	۱	۸۰

اسفندماه سال ۱۳۹۲

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

-۱
 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$ کدام است؟

$e^{-\infty}$ (۱) e^{∞} (۲)

$e^{-\frac{1}{\infty}}$ (۳) صفر

-۲
 اگر $y = \sqrt{a + bx^2}$ باشد، مقدار y'' کدام است؟

ab (۱) b^2 (۲)

$2ab$ (۳) ab^2 (۴)

-۳
 تقریب منحنی به معادله $y = \frac{|x|}{x} \sqrt{|x|}$ در کدام بازه رو به بالا است؟

$(-\infty, 0)$ (۱) $(0, +\infty)$ (۲)

$(-\infty, 0)$ (۳) $(0, \infty)$ (۴)

-۴
 فاصله مرکز ثقل قوسی از منحنی $\begin{cases} x = a(t + \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ از محور x ها کدام است؟

$\frac{a}{3}$ (۱) $\frac{4a}{3}$ (۲)

$\frac{a}{2}$ (۳) $\frac{2a}{3}$ (۴)


-۵
 اگر یکی از منحنی های معادله دیفرانسیل $xy(1+x^2)y' = 1+y^2$ از نقطه

(۱, ۲) بگذرد، معادله مجانب افقی آن کدام است؟

$y = 2$ (۱) $y = 1$ (۲)

$y = 4$ (۳) $y = 3$ (۴)

-۶
 در چرخ و قرقه روبه رو اگر زاویه α برابر صفر باشد، مقدار کشش طنابها (T) و زاویه β به ترتیب چقدر است؟

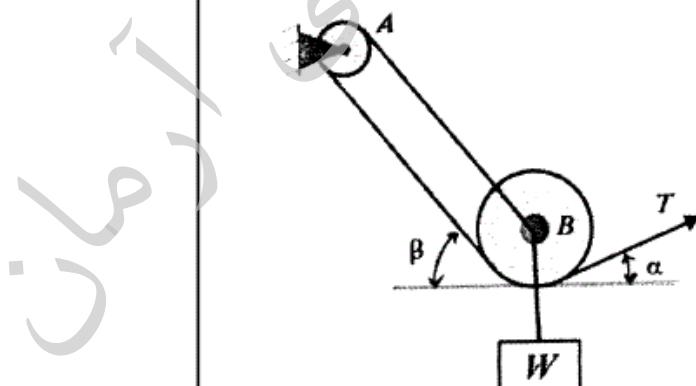

45° و $\frac{\sqrt{3}}{2}W$ (۱)


60° و $\frac{1}{2}W$ (۲)

45° و $\frac{\sqrt{3}}{3}W$ (۳)

60° و $\frac{\sqrt{3}}{3}W$ (۴)

-۷


در شکل رو به رو اگر ضریب اصطکاک کفش شخص نسبت به زمین $\mu_s = 1$ باشد، وزن شخص چند برابر وزن جعبه باشد تا شخص بتواند جعبه را در همین حالت نگاه دارد؟

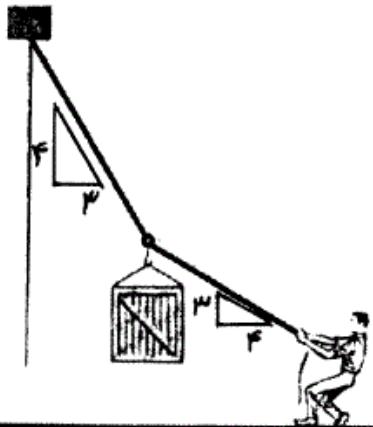

- ۱ (۱)
۳ (۲)
۵ (۳)
۷ (۴)

-۸


برای خرپای نشان داده شده نیروی واردہ به پین C در اثر بارهای واردہ چقدر است؟

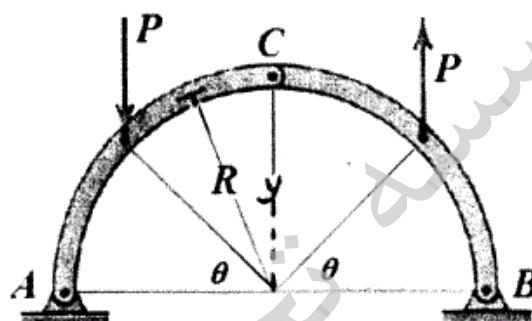

- $P(\cos\theta)$ (۱)
 $PR(\cos\theta)$ (۲)
 $P(1 - \cos\theta)$ (۳)
 $2P(1 + \cos\theta)$ (۴)

-۹


برای سازه رو به رو \bar{X} ، فاصله مرکز ثقل از صفحه zy، مقدار است؟

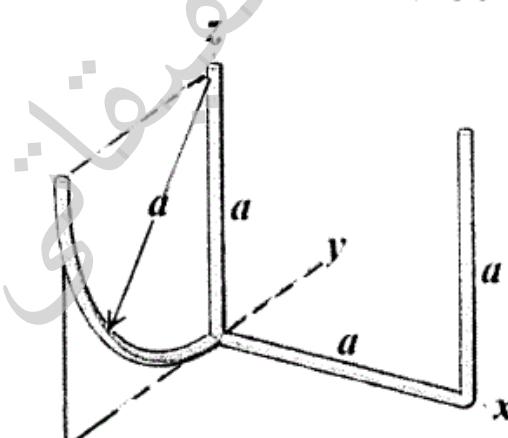

- $\frac{3a}{(\pi+6)}$ (۱)
 $\frac{a}{(\pi+6)}$ (۲)
 $\frac{3\pi a}{(\pi+4)}$ (۳)
 $\frac{3a}{(\pi+4)}$ (۴)

-۱۰


برای باز کردن یکی از پیچهای تاییری مطابق شکل نیروی T عمود بر آچاری به طول L وارد شده است. گشتاور ایجاد شده حول مرکز چرخ (A) چند TL می باشد؟

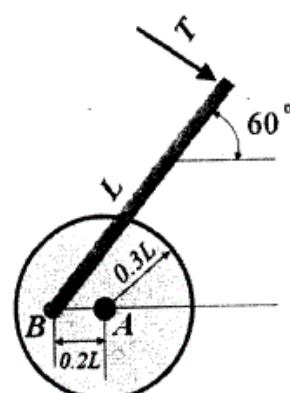

- $0/8$ (۱)
 $0/9$ (۲)
 $1/2$ (۳)
 $1/3$ (۴)

-11

شکل رو به رو سطح مقطع دو محور که تحت پیچش مساوی قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد. نسبت تنش A به B چقدر می‌باشد؟

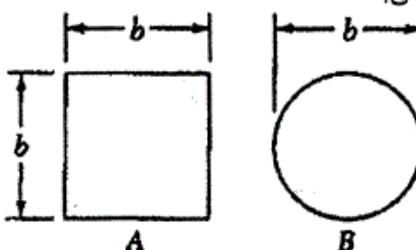

(1)


(2)

(3)

(4)

-12

در صورتی که گشتاور پیچش T به محور مخروطی توپر که قطر آن با شیب بسیار کمی از d_B تا d_A متغیر است اعمال شود و محور سطح مقطع دایره‌ای داشته باشد، زاویه پیچش محور در مقطع XX کدام است؟

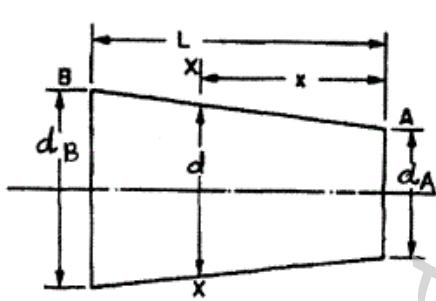

$$\frac{32TL}{\pi G} \left[\frac{d_A^3 + d_A d_B + d_B^3}{d_A^3 d_B} \right] \quad (1)$$


$$\frac{32TL}{5\pi G} \left[\frac{d_A^3 + d_A d_B + d_B^3}{d_A^3 d_B^3} \right] \quad (2)$$

$$\frac{32TL}{3\pi G} \left[\frac{d_A^3 + d_A d_B + d_B^3}{d_A^3 d_B^3} \right] \quad (3)$$

$$\frac{32TL}{\pi G} \left[\frac{d_A^3 + d_B^3}{d_A^3 d_B^3} \right] \quad (4)$$

-13

به یک میله مدور به قطر d، گشتاور T راوارد می‌کنیم، اگر به جای این میله از یک لوله که قطر داخلی آن d و جنس آن با جنس میله یکی باشد استفاده کنیم، نسبت حداکثر تنش برشی لوله به تنش برشی میله توپر کدام است؟ (لوله هم وزن میله است)

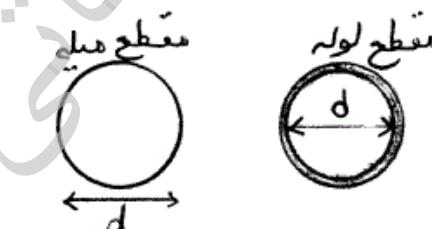

(1)


(2)

(3)

(4)

-14

برای نقطه A نسبت تنش وقتی بار P به مرکز وارد می‌شود به موقعی که بار P به نقطه B اعمال می‌شود چقدر است؟

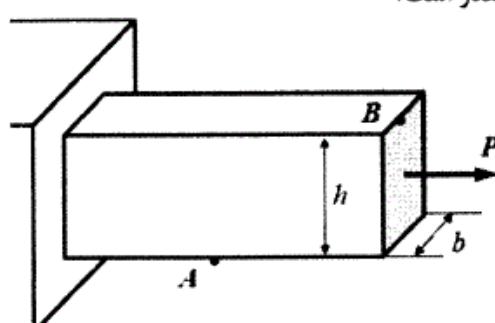

(1)


(2)

(3)

(4)

-۱۵


برای سازه روبرو عکس العمل کابل A چقدر است؟ (جنس و سطح مقطع و طول کابل‌ها با هم برابرند.)

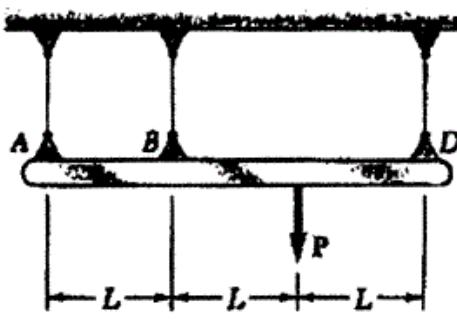

- $\frac{1}{\gamma}P$ (۱)
- $\frac{2}{\gamma}P$ (۲)
- $\frac{3}{\gamma}P$ (۳)
- $\frac{4}{\gamma}P$ (۴)

-۱۶


یک گلوله از وضع قائم رها می‌شود و با سرعت V_1 به یک سطح شیبدار با زاویه θ برخورد می‌کند. اگر گلوله پس از برخورد به صورت افقی حرکت کند و ضریب بازگشت گلوله e باشد، θ و V_2 به ترتیب چقدر هستند؟

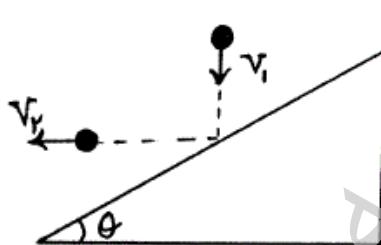

- $e^{\gamma}V_1, \tan^{-1} \frac{\sqrt{e}}{e}$ (۱)
- $V_1, \tan^{-1} e$ (۲)
- $eV_1, \tan^{-1} \frac{e}{\sqrt{e}}$ (۳)
- $V_1 \sqrt{e}, \tan^{-1} \sqrt{e}$ (۴)

-۱۷


محور چرخ C، حول محور A-A با سرعت زاویه‌ای ω می‌چرخد و چرخ C بدون لغزش می‌غلند. محور دوران چرخ C، منطبق بر می‌باشد.

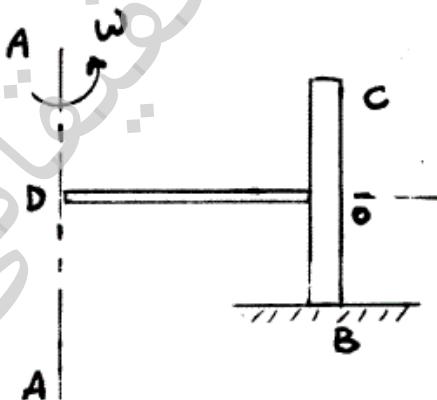

- ۱) محور AA
- ۲) محور OD
- ۳) خط DB
- ۴) محور دوران ندارد.

-۱۸


بلوک B بر روی یک سطح صاف بدون اصطکاک قرار دارد. ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی بین بلوک A و B به ترتیب برابر $5/5$ و $4/4$ است. چنانچه یک نیروی افقی برابر با $15N$ به بلوک A وارد شود، شتاب بلوک B

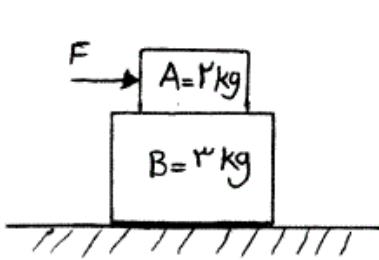

- بر حسب $\frac{m}{s^2}$ چقدر است؟
- ۱/۵ (۱)
 - ۳ (۲)
 - ۵ (۳)
 - ۶ (۴)

-۱۹

شکل رو به رو سه کره را نشان می‌دهد که دارای جرم و قطر یکسان می‌باشند. کره شماره ۱ از حالت خط چین رها شده و به کره شماره ۲ با سرعت V_1 برخورد می‌نماید. سرعت گلوله سوم چقدر است؟ (ضریب بازگشت e می‌باشد).

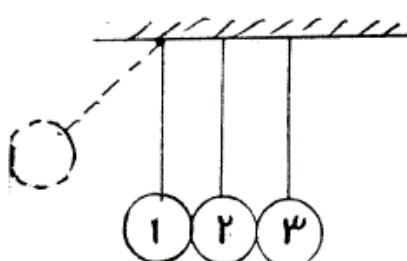

(1) eV_1


(2) $V_1(1+e)$

(3) $V_1(1+e)^2$

(4) $V_1 \frac{(1+e)^2}{4}$

-۲۰

مرکز دیسک با سرعت V_0 به طرف راست حرکت می‌کند و محیط آن روی یک سطح افقی بدون لغزش می‌غلتد. سرعت نقطه A روی محیط چرخ چقدر است؟

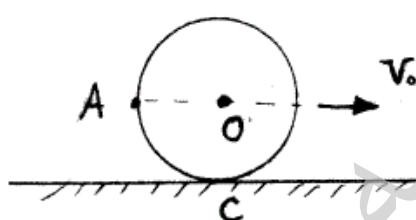

(1) $V_0 \sqrt{2}$ عمود بر CA

(2) $V_0 \sqrt{2}$ عمود بر OA

(3) V_0 در امتداد OA

(4) V_0 عمود بر CA

-۲۱

در دندانهای چرخدنده‌های راست، معمولاً از جه منحنی‌هایی استفاده می‌شود؟

(1) اینولیوت و هیپوئید


(2) اینولیوت و حلزونی

(3) اینولیوت و سیکلوبید

-۲۲

در اتصال یک نبیشی به دیواره، موقعیت مرکز سطح مقطع نبیشی در شکل نشان داده شده است، به طوری که $h_1 = 2h_2$ است. اگر نیروی خارجی به مرکز سطح

نبیشی وارد شود، باید:

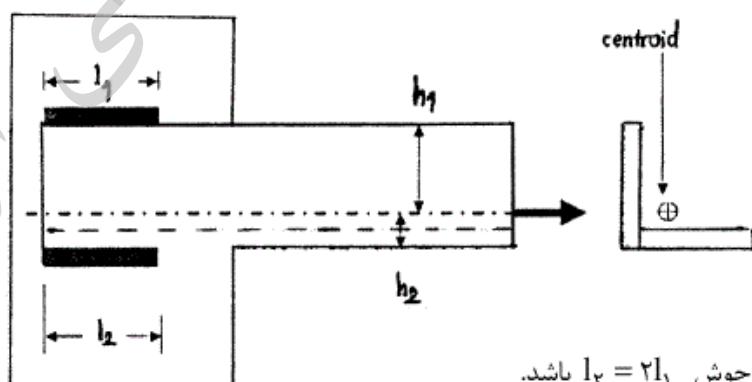

(1) طول جوش $2l_1 = l_2$ باشد.


(2) طول جوش $2l_2 = l_1$ باشد.

(3) طول جوش‌های $l_2 = l_1$ باشند.

(4) مرکز سطح مقطع نبیشی را به وسط ارتفاع مقطع منتقل کرد.

-۲۳

قطعه شکل زیر دسته یک ماشین را نشان می‌دهد. دو مقطع B-B و A-A از طول دسته را در نظر بگیرید که به فاصله‌های خیلی نزدیک و خیلی دور از نیروی خارجی F واقع شده‌اند. برای محاسبه ابعاد مقطع‌ها:

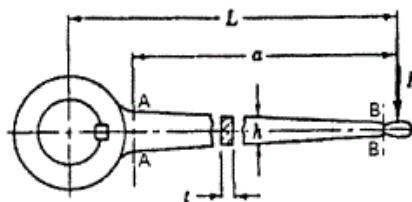

- ۱) در هر دو مقطع A-A و B-B فقط تنش برشی باید اساس محاسبات باشد.
- ۲) در هر دو مقطع A-A و B-B تنش ناشی از لنگر خمشی باید اساس محاسبات باشند.
- ۳) در مقطع B-B تنش برشی و در مقطع A-A تنش ناشی از لنگر خمشی باید اساس محاسبات باشند.
- ۴) در هر دو مقطع A-A و B-B هم تنش برشی و هم تنش ناشی از لنگر خمشی باید اساس محاسبات باشند.

-۲۴

در تئوری‌های گسیختگی قطعات ماشین تحت اثر بار متغیر، کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

- ۱) صافی سطح در استحکام قطعه بی‌تأثیر است.
- ۲) سطح قطعه هر چه صاف‌تر باشد استحکام بیشتری دارد.
- ۳) سطح قطعه هر چه ناصاف‌تر باشد استحکام بیشتری دارد.
- ۴) صافی سطح فقط در بارهای استاتیکی باعث افزایش استحکام می‌شود.

-۲۵

سطح دندانه‌ها را معمولاً پس از تراشیده شدن سخت کاری می‌کنند، کدام عبارت در رابطه با عمق سخت کاری درست است؟

- ۱) هر چه بیشتر شود بهتر است.
- ۲) مناسب با توان انتقالی باید انتخاب شود.
- ۳) مناسب با گام چرخدنده باید انتخاب شود.
- ۴) مناسب با قطر دایره گام باید انتخاب شود.

-۲۶

..... و عوامل غالب جهت کاهش تأخیر زمانی (Delay) احتراق در موتورهای استعمال تراکمی (CI) محسوب می‌شوند.

- ۱) فشار مخلوط - عدد اکتان سوخت
- ۲) عدستان - عدد اکتان سوخت
- ۳) دمای مخلوط - ترکیب شیمیایی سوخت
- ۴) ترکیب شیمیایی سوخت - خواص فیزیکی سوخت

-۲۷

هر یک از نازل‌های انژکتوریک موتور دیزل پا شش مستقیم دارای چهار سوراخ هستند. اگر برای این موتور که با سرعت 2400 rpm کار می‌کند، نسبت گرداب $2/5$ باشد، زمان موجود (فرصت زمانی) برای حرکت هوا در طول زمان تأخیر اشتعال چند ثانیه است؟

$$\frac{1}{1000} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2000} \quad (2)$$

$$\frac{1}{1600} \quad (3)$$

-۲۸

فرار بیشتر مخلوط سوخت و هوا در موتورهای دو زمانه بنزینی در فرآیند اتفاق می‌افتد.

- (۱) مکش
 (۲) تراکم
 (۳) قدرت
 (۴) تخلیه

-۲۹

بازده حجمی موتور پرخوران (توربیو شارژ) شده با نسبت فشارهای خروجی به ورودی پرخوران نسبت با نسبت دمای خروجی به ورودی پرخوران نسبت و با نسبت دمای خروجی پرخوران به دمای خروجی پس خنک کن (after cooler) نسبت دارد.

- (۱) مستقیم - عکس - مستقیم
 (۲) مستقیم - عکس - عکس
 (۳) عکس - مستقیم - مستقیم
 (۴) مستقیم - عکس - عکس

-۳۰

گشتاور اصطکاکی با دور موتور به صورت تغییر می‌کند.

- (۱) نمایی
 (۲) خطی
 (۳) درجه دو
 (۴) درجه سه

-۳۱

در بعضی از تراکتورهایی که فاصله چرخ‌های محرک عقب قابل تنظیم است، کاهنده نهایی آنها از نوع سیارهای و در واقع شده است.

- (۱) بیرونی - پوسته اکسل
 (۲) بیرونی - درون توپی چرخ
 (۳) درونی - پوسته اکسل
 (۴) درونی - درون توپی چرخ

-۳۲

برای ادوات طویل سوار که در عمق کم کار می‌کنند باید واحد حس کننده تغییرات مقاومت کششی مستقیم کنترل با کشش (Draft control) در پشت قرار داده شود، چرا که این بازوها همیشه تحت هستند.

- (۱) بازوهای تحتانی - کشش
 (۲) بازوهای تحتانی - فشار
 (۳) بازوی وسط - کشش
 (۴) بازوی وسط - فشار

-۳۳-

اضافه کردن لودر (Loader) به جلوی کدام یک از انواع تراکتورهای زیر، ظرفیت تولید کشش تراکتور را افزایش می‌دهد؟

- (۱) تراکتور دو چرخ محرک (2WD)
- (۲) تراکتور چهار چرخ محرک (4WD)
- (۳) تراکتور با کمک جلو (Front – wheel assist)
- (۴) تراکتور سه چرخ (Tricycle tractor)

-۳۴-

در تراکتور دو چرخ محرک که می‌توان ادوات را به اتصال سه نقطه جلو تراکتور وصل نمود، وزن روی چرخ‌های عقب نسبت به وزن استاتیکی آن‌ها و کشش تراکتور می‌شود.

- (۱) بیشتر - کم
- (۲) کمتر - کم
- (۳) کمتر - زیاد
- (۴) بیشتر - زیاد

-۳۵-

در یک گاو آهن برگردان دار سوار، برای دستیابی به حداکثر عمق، اهرم هیدرولیک تا آخر پایین آورده می‌شود (وضعیت آزاد بازوها). عمق گاو آهن چه موقع پایدار می‌شود؟ زمانی که امتداد خط کشش

- (۱) از محل تلاقي هر سه بازو عبور کند.
- (۲) با امتداد بازوی وسط برخورد کند.
- (۳) از محل تلاقي دو بازوی تحتانی عبور کند.
- (۴) از خط وسط اکسل و امتداد بازوی وسط عبور کند.

-۳۶-

یک دستگاه کمبینات غلات به ترتیب دارای دستگاه‌های و می‌باشد.

- (۱) غلتک - سیکلوتیلر - ماله - شیار باز کن
- (۲) سیکلوتیلر - شیار باز کن - ماله - غلتک
- (۳) ماله - سیکلوتیلر - غلتک - شیار باز کن
- (۴) سیکلوتیلر - ماله - غلتک - شیار باز کن

-۳۷-

در یک سم پاش مزرعه چه عواملی بر میزان تأثیر ذرات سم بر روی گیاه بی اثر است؟

- (۱) بادبردگی
- (۲) کشش سطحی
- (۳) دمای محیط
- (۴) اندازه ذرات سم

-۳۸-

سیستم ایمنی در موورهای دور استوانه‌ای (Cyclo Mowers) از نوع کلاچ‌های می‌باشد که شافت PTO تراکتور آسیب نمی‌بیند.

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (۱) سرشی
Jumping clutch | Slip clutch |
| (۴) یکطرفه
Overrunning clutch | Cone clutch |

-۴۹

در کدام ادوات خاک ورزی علاوه بر نیروهای افقی و عمودی، نیروی جانبی نیز از طرف خاک به آن ها وارد می شود؟

- ۱) هرس بشقابی آفست - گاو آهن قلمی
- ۲) گاو آهن بشقابی - گاو آهن قلمی
- ۳) گاو آهن برگردان دار - گاو آهن بشقابی
- ۴) گاو آهن برگردان دار - گاو آهن قلمی

-۴۰

در حالتی که حفظ بقایای گیاهی روی سطح خاک الزامی است، ولی وجود بقایای گیاهی قبلی در ردیفهای کاشت بر رشد و نمو گیاه بعدی اثر منفی دارد، می توان بجای سیستم بی خاک ورزی (No-till) از سیستم استفاده نمود.

- ۱) خاک ورزی گلخانی
- ۲) نوارورزی
- ۳) خاک ورزی سطحی
- ۴) خاک ورزی مرسوم

-۴۱

ورقه مسطح محدود به دایره $x^2 + y^2 = 1$ به نحوی حرارت داده می شود که درجه حرارت T در هر نقطه $M(x, y)$ از آن به صورت $T = x^2 + 2y^2 - x$ است. ماکسیمم درجه حرارت نقاط آن کدام است؟

- | | |
|---------------|-----|
| $\frac{5}{2}$ | (۱) |
| $\frac{9}{4}$ | (۲) |
| $\frac{7}{4}$ | (۳) |

-۴۲

در بسط تابع $e^{\sin x}$ بر حسب توان های صعودی x ، ضریب x^3 کدام است؟

- | | |
|----------------|-----|
| $-\frac{1}{8}$ | (۱) |
| $\frac{1}{12}$ | (۲) |
| $\frac{3}{8}$ | (۳) |

-۴۳

اگر $i = \sqrt{-1}$ باشد، حاصل $e^{i\pi i}$ برابر کدام است؟

- | | |
|------|-----|
| ۱ | (۱) |
| $-i$ | (۲) |
| -۱ | (۳) |

-۴۴

اگر $|t| > 1$ باشد بسط عبارت $\frac{1}{1+t^2}$ به صورت سری ماک لورن کدام است؟

- | | |
|----------------------------|-----|
| $\frac{(-1)^n}{t^n}$ | (۱) |
| $\frac{(-1)^{n+1}}{t^n}$ | (۲) |
| $\frac{(-1)^{n-1}t^n}{n!}$ | (۳) |
| $\frac{(-1)^n t^n}{n!}$ | (۴) |

-۴۵ مقدایر خاص ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ کدام است؟

- (۱) ۱ و ۲ و ۵
(۲) ۱ و ۳ و ۴
(۳) -۱ و ۲ و ۵

-۴۶ گشتاور ماند کره‌ای به شعاع a و جرم M حول قطری از آن کدام است؟

$$\frac{1}{5}Ma^2 \quad (۱)$$

$$\frac{2}{5}Ma^2 \quad (۲)$$

$$\frac{3}{4}Ma^2 \quad (۳)$$

-۴۷ حجم جسم محدود به استوانه $Z=0$ و رویه $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = \frac{2x}{3}$ و صفحه $z=0$ کدام است؟

$$z = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}$$

(۱) 12π
(۲) 15π
(۳) 18π
(۴) 24π

-۴۸ اگر بردار $\vec{F} = \frac{xi + yj + zk}{\rho^3}$ کدام $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ باشد، $\text{div } F$ است؟

(۱) صفر
(۲) $\frac{1}{\rho}$
(۳) $-\frac{1}{\rho^2}$

-۴۹ در معادله دیفرانسیل $y' = xy'' + (x+1)y'$ با تبدیل $y = e^{xz}$ حاصل $\frac{z''}{z}$ برابر کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{x} + 3$
(۲) $-\frac{1}{x} - 3$
(۳) $-\frac{2}{x} + 3$
(۴) $-\frac{2}{x} - 3$


- ۵۰ اگر سطح S کره به معادله $f = x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ و $\frac{\partial f}{\partial n}$ مشتق سویی f در امتداد قائم بر کره مفروض به طرف خارج باشد.

$$\text{حاصل } \iint_S \frac{\partial f}{\partial n} ds \text{ کدام است؟}$$

$$4\pi a^3 \quad (1)$$

$$\frac{8}{3}\pi a^3 \quad (2)$$

- ۵۱ در شکل زیر که بطور فرضی وضعیت برگردان شدن یک قطعه خاک را نشان می‌دهد، زاویه برگردان شدن ۷ با عمق (a) و عرض (b) شخم چه رابطه‌ای دارد؟

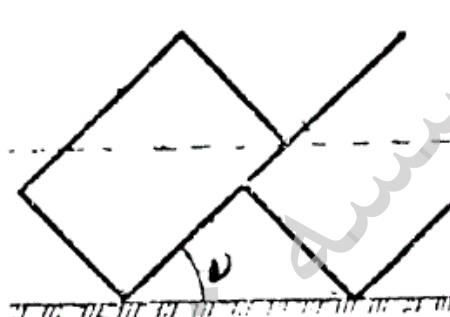

$$\arcsin \frac{a}{b} \quad (1)$$

$$\arccos \frac{a}{b} \quad (2)$$

$$\arccos \frac{b}{a} \quad (3)$$

$$\arcsin \frac{b}{a} \quad (4)$$

- ۵۲ رابطه فشار سم در یک نازل سمپاشی با دبی آن چگونه است؟

۱) رابطه مستقیم دارد. ۲) رابطه معکوس دارد.

۳) با مربع آن متناسب است. ۴) با ریشه دوم متناسب است.

- ۵۳ کدام جمله در مورد کودپاش‌های سانتریفوژ صحیح است؟

۱) جریان پذیری کود با یکتواختی پاشش رابطه مستقیم دارد.


۲) شبیب دیواره مخزن کود با زاویه ایستایی رابطه مستقیم دارد.

۳) جریان پذیری کود با زاویه ایستایی کود رابطه معکوس دارد.

۴) هر سه مورد

- ۵۴ در شکل مقابل محور افقی سرعت کوبنده و محور عمودی درصد تلفات است.

کدام گزینه خطوط ۱، ۲ و ۳ را صحیح معرفی می‌کند؟

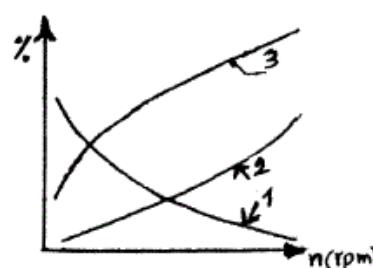

۱) ۱- دانه‌های شکسته - ۲- دانه‌های نکوبیده - ۳- دانه‌های رد شده از ضد کوبنده

۲) ۱- دانه‌های نکوبیده - ۲- دانه‌های شکسته - ۳- دانه‌های رد شده از ضد کوبنده

۳) ۱- دانه‌های رد شده از ضد کوبنده - ۲- دانه‌های نکوبیده - ۳- دانه‌های شکسته

۴) ۱- دانه‌های شکسته - ۲- دانه‌های رد شده از ضد کوبنده - ۳- دانه‌های نکوبیده


-۵۵

در موورهای شانه‌ای چنانچه T فاصله نوک تا نوک دو تیغه و t فاصله نوک تا نوک دو انگشتی و $S=T=t$ معرف چه نوع مووری است؟

- (۲) موور با کورس دوبل
- (۴) موور با انگشتی دوبل
- (۱) موور با تیغه دوبل
- (۳) موور با کورس استاندارد

-۵۶

بر اساس شکل زیر سرعت جابه‌جایی لایه شخم به جلو v_p برابر است با:

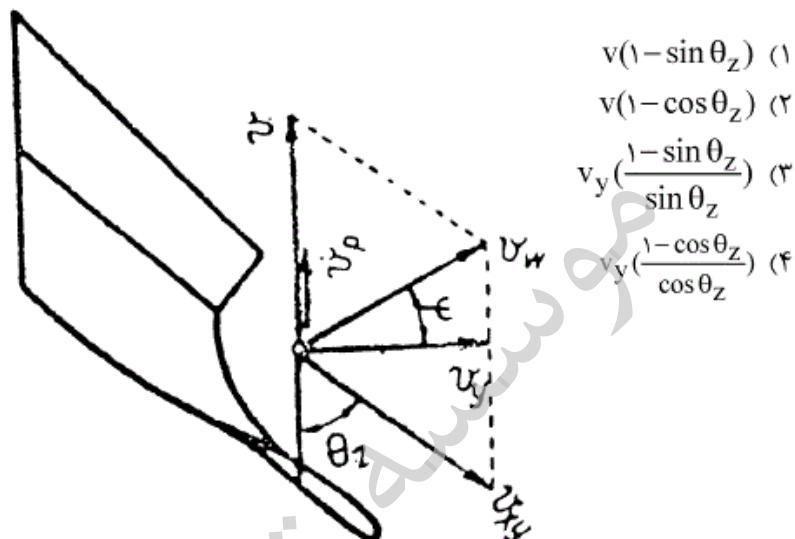

-۵۷

در یک موزع استوانه‌ای شیاردار که سطح مقطع هر شیار آن ۱ سانتی‌متر مربع و تعداد شیارهای آن ۱۲ عدد است، می‌بایست در هر دور گردش 10° گرم بذر خارج شود. اگر چگالی بذر 250 کیلوگرم بر متر مکعب و ضریب پرشدنگی بذر 80° درصد باشد، طول استوانه موزع چند سانتی‌متر باید باشد؟

- (۱) ۴/۱
- (۲) ۵/۱
- (۳) ۶/۱
- (۴) ۷/۱

-۵۸

برای طراحی محل صحیح نصب حسگر اندازه‌گیر مقاومت کششی در سیستم کنترل کششی (Draft control) تراکتوری که قرار است گاوآهن‌های طویل سطحی کار سوار را بکشد، به علت افزایش طول و وزن ساسی گاوآهن، گشتاور وزن گاوآهن از گشتاور مولفه افقی نیروهای واردہ از طرف خاک به گاوآهن می‌شود، لذا باید محل نصب حسگر پشت بازوی باشد.

- (۱) بیشتر - فوقانی
- (۲) بیشتر - تحتانی
- (۳) کمتر - تحتانی
- (۴) کمتر - فوقانی

-۵۹

برای طراحی یک افشارنگ بده متغیر، چه پارامتری مربوط به افشارنگ را عملأً باید تغییر داد؟

- (۱) گرانروی (ویسکوزیته) محلول
- (۲) سرعت خروج محلول
- (۳) اندازه روزنخ خروجی
- (۴) افت فشار در عرض افشارنگ

-۶۰

یکی از مشکلات خطی کار مجهر موزع ، ناپیوستگی جریان بذر به داخل لوله سقوط است. برای ایجاد جریان پیوسته دانه به داخل لوله سقوط، می‌توان از طرح موزع استفاده نمود.

(۱) استوانه شیاردار (Spiral) - مارپیچی (Fluted meter)

(۲) دندانه‌دار (Spiral) - مارپیچی (Studded meter)

(۳) مارپیچی (Spiral) - دندانه‌دار (Studded meter)

(۴) مارپیچی (Spiral) - استوانه شیاردار (Fluted meter)

-۶۱

در خطی کارهای بزرگ، برای طراحی سیستم انتقال توان، به منظور کاهش مقدار سرش (skid) باید محور موزع طراحی شود و توان لازم باید از چرخ حامل تأمین شود.

(۱) یک قسمتی - یک

(۲) دو قسمتی - یک

-۶۲

برای طراحی یک ابزار خاک‌ورز، جهت فشرده کردن خاک در بستر بذر از طریق بازآرایی کلوخه‌های خرد شده خاک، کدام نوع ابزار خاک‌ورز و چه زاویه حمله‌ای

(Rake angle) مناسب است؟

(۱) پهن - 90°

(۲) خیلی پاریک - 25°

-۶۳


برای طراحی خطی کار مخصوص سیستم بی خاک‌ورزی، باید از شیار بازکن استفاده شود. ضمناً باید خطی کار طوری طراحی شود که وزن مخزن روی شیار بازکن‌ها اعمال

(۱) تک دیسکی - شود

(۲) سه دیسکی - نشود

-۶۴

در شکل زیر فشار در دهانه پمپ (P) برای بلند کردن بار (F_L) چقدر است؟

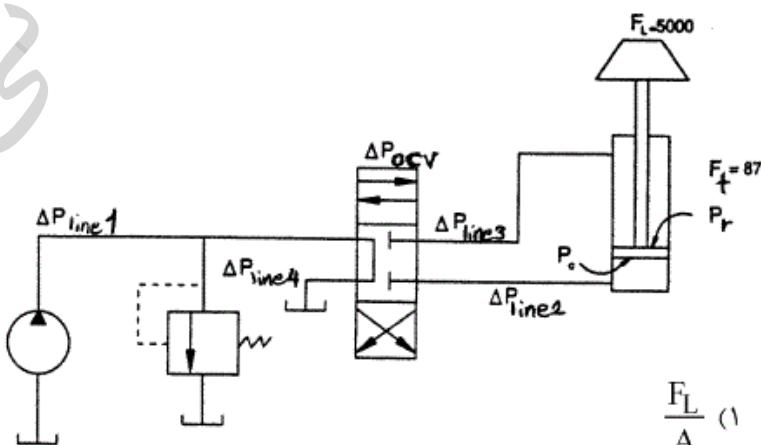

-۶۵

برای طراحی مکانیکی یک شاخه گاواهن قلمی (Chisel)، باید نیروهای واردہ از طرف خاک به ابزار بدست آید. فرض کنید که پهنهای تیغه ۵ سانتی‌متر و حداکثر عمق کار ۲۰ سانتی‌متر باشد. برای استفاده از تئوری‌های مکانیک ابزار خاک‌ورزی نسبت رعنایی (منظر) (Aspect ratio) و ابزار خاک ورز مناسب کدام مورد می‌باشد؟

- (۱) ۴ - باریک
- (۲) ۴ - خیلی باریک
- (۳) ۲۵ / ۰ - پهن
- (۴) ۲۵ / ۰ - پهن

-۶۶

در اندازه‌گیری مقدار ثابت یک کمیت با ابزارهای مختلف، در شرایط مختلف و توسط افراد مختلف، نزدیکی ارقام حاصل به یکدیگر چه نام دارد؟

- (۱) دقت
- (۲) پایداری
- (۳) قابلیت تجدید
- (۴) قدرت تشخیص

-۶۷

کدام روش اندازه‌گیری، برای سنجش گشتاور انتقالی توسط یک محور چرخان به کار نمی‌رود؟

- (۱) نوری پیچش محور
- (۲) القایی پیچش محور
- (۳) خازنی پیچش محور
- (۴) تنش پیچشی محور

-۶۸

پاسخ دینامیک کدام حسگر نوری ضعیفتر از بقیه است؟

- (۱) فتوالیوود
- (۲) فتوولتایی
- (۳) فتوکاندکتیو (نور رسانا)
- (۴) فتورانزیستور

-۶۹

در یک اندازه‌گیری برآورد کمتر عدم قطعیت باعث می‌شود.

- (۱) دور ریختن نتایج مهم
- (۲) تکرار بیشتر اندازه‌گیری‌ها

-۷۰

(۳) اطمینان کاذب به نتایج اندازه‌گیری (۴) تهیه وسائل اندازه‌گیری گران قیمت برای اندازه‌گیری شتاب یک سیال که در داخل لوله با فرکانس ۵۰ هرتز ارتعاش می‌کند و مقدار جابه‌جایی از حالت تعادل ۸ میلی‌متر است، شتاب سنج مجهز به مناسب‌تر است.

(۱) ترانسdiپوسر دیفرانسیلی خطی متغیر (LVDT)

(۲) ترانسdiپوسر جا به جایی خطی (LDT)

(۳) سنسور پیزو الکتریک

(۴) سنسور پتانسیومتر

-۷۱

و عوامل غالب در دقت دستگاه دوتاوتر (دبی سنج سطح متغیر) که به طور متداول برای اندازه‌گیری دبی (بده) سیال در کارهای آزمایشگاهی به کار می‌رود محسوب می‌شوند.

- (۱) شبیب بیشتر لوله- شکل شناور
- (۲) شبیب کمتر لوله- شکل شناور

- (۳) طول لوله- جنس شناور
- (۴) طول لوله- شکل شناور

-۷۲

برای جبران افزایش مقاومت یک مدار به علت افزایش دما به کار برده می‌شود.

- (۱) ترمیستور
- (۲) ترموکوپل
- (۳) ترمومپایل
- (۴) دماسنجد مقاومت الکتریکی

- ۷۳ برای اندازه‌گیری اختلاف فشار کمتر با استفاده از فشار سنج دیفرانسیلی (تفاضلی)، دقت بیشتر با مایع به دست می‌آید.
- (۱) الکل
 - (۲) آب
 - (۳) چیوه
 - (۴) بنزن
- ۷۴ فشار سنج نوع برجمن که برای اندازه‌گیری فشارهای خیلی بالا به کاربرده می‌شود، بر اساس تغییر فشار را اندازه‌گیری می‌کند.
- (۱) مقاومت سیم
 - (۲) دمای سیال
 - (۳) جابه‌جایی دیافراگم
- ۷۵ خروجی کاوشگر سیم داغ (Hot wire anemometer) با چه ابزاری اندازه‌گیری می‌شود؟
- (۱) ولتمتر دیجیتال
 - (۲) مولتی متر
 - (۳) پل و تستون DC
 - (۴) پل و تستون AC
- ۷۶ کدام حسگر دینامیکی بر مبنای سرعت در محیط بسته، نیمه باز و باز قابل استفاده است؟
- (۱) حسگر پیتو
 - (۲) حسگر ونتوری
 - (۳) حسگر سیم داغ
 - (۴) حسگر جابه‌جایی مثبت
- ۷۷ کدام حسگر برای اندازه‌گیری شتاب، تغییر طول نسبی و نیرو کاربرد دارد؟
- (۱) کرنش سنجها
 - (۲) عنصر پیزو الکترونیک
 - (۳) عنصر پیزو مقاومت
 - (۴) ترانسفرمراهای تفاضلی متغیر خطی
- ۷۸ حداکثر فرکانس یک حسگر سرعت دورانی برای محوری با سرعت 2400 rpm و چرخ دنده نصب شده روی آن با 125 دندانه، چند هرتز است؟
- (۱) 3000
 - (۲) 4000
 - (۳) 5000
 - (۴) 6000
- ۷۹ کدام یک از حسگرها دارای ویژگی‌های دقیق و پایدار هستند؟
- (۱) پیرومتر
 - (۲) RTD
 - (۳) ترمیستور
- ۸۰ رابطه جابه‌جایی هسته با ولتاژ خروجی LVDT به چه صورت است؟
- (۱) سهموی
 - (۲) کاملاً خطی
 - (۳) بخشی خطی و بخشی غیرخطی
 - (۴) کاملاً غیرخطی