



280F

280
F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱۱ از ۲



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه مرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

مهندسی پلیمر - پلیمر (کد ۱۳۳۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی فیزیک پلیمرها، پدیده‌های انتقال (رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) - مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای نمایی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

- ۱ اگر مشخصه فلوری آلیاژ پلی (متیل متاکریلات) با کوپلیمر تصادفی استایرن / اکریلونیتریل در محدوده‌ای از ترکیب درصد کوپلیمر در زیر مشخصه فلوری بحرانی آن قرار گیرد، آلیاژ:
- (۱) تنها در خارج از آن محدوده سازگار است.
 - (۲) تنها در آن محدوده سازگار است.
 - (۳) در کلیه ترکیب درصدهای کوپلیمر، سازگار است.
 - (۴) در کلیه ترکیب درصدهای کوپلیمر، ناسازگار است.
- ۲ ضریب نفوذ ظاهری یک آلیاژ پلیمری در حال دوفازی شدن، به چه عامل / عواملی، بستگی دارد؟
- (۱) تمایل ترمودینامیکی و تحرک اجزاء آلیاژ
 - (۲) تمایل ترمودینامیکی و نفوذپذیری اجزاء آلیاژ
 - (۳) حرکت جدائی فازی و نفوذپذیری اجزاء آلیاژ
 - (۴) واتمایل ترمودینامیکی و نفوذپذیری اجزاء آلیاژ
- ۳ با افزایش فرکانس بارگذاری بر پلیمرها در فشار و دامنه کرنش ثابت:
- (۱) منحنی تانزانی دلتا به دمای بالاتر منتقل می‌شود و کاهش ارتفاع و افزایش عرض می‌دهد.
 - (۲) منحنی تانزانی دلتا بدون هیچگونه تغییر ظاهری به دمای بالاتر منتقل می‌شود.
 - (۳) منحنی تانزانی دلتا با افزایش ارتفاع و کاهش عرض، به دمای بالاتر منتقل می‌شود.
 - (۴) منحنی تانزانی دلتا با کاهش ارتفاع و افزایش عرض، به دمای پایین‌تر منتقل می‌شود.
- ۴ قانون میدان متوسط (یکسانی رفتار کلی و رفتار موضعی مواد) در پلیمرها صادق نیست. علت کدام است؟
- (۱) بخش‌های پلیمری از یکدیگر مستقل‌اند و شکل فضائی زنجیر مکان‌های مجاور، هر بخش را از زنجیر متناظر مستثنی می‌کند.
 - (۲) بخش‌های پلیمری از یکدیگر مستقل‌اند و شکل فضائی زنجیر مکان‌های مجاور، هر بخش را به زنجیر متناظر اختصاص می‌دهد.
 - (۳) بخش‌های پلیمری به یکدیگر متصل‌اند و شکل فضائی زنجیر مکان‌های مجاور، هر بخش را از زنجیر متناظر مستثنی می‌کند.
 - (۴) بخش‌های پلیمری به یکدیگر متصل‌اند و شکل فضائی زنجیر مکان‌های مجاور، هر بخش را به زنجیر متناظر اختصاص می‌دهد.
- ۵ چگالی کاهش یافته هر ماده، معادل چه مشخصه‌ای از آن است؟
- (۱) کسر حجمی حجم آزاد بین مولکولی
 - (۲) کسر حجمی حجم آزاد حفره‌ای
 - (۳) کسر حجمی اشغال شده ماده
- ۶ زوال زیری نانومتری سطح یک پلیمر بر حسب دما در فشار ثابت در پایین‌تر از دمای انتقال شیشه‌ای آن آغاز می‌شود. علت کدام است؟
- (۱) تشدید جاذبه بین مولکولی زنجیرها با کاهش دمای انتقال شیشه‌ای پلیمر همراه است.
 - (۲) عدم تمایل پلیمر به آتمسفر هوا، از دمای انتقال شیشه‌ای آن می‌کاهد.
 - (۳) عدم تمایل پلیمر به آتمسفر هوا، موجب افزایش جاذبه بین مولکولی زنجیرها می‌شود.
 - (۴) عدم تمایل پلیمر به آتمسفر هوا، موجب افزایش سختی زنجیرها می‌شود.
- ۷ چگونه می‌توان انعطاف‌پذیری سینتیکی یک زنجیر پلیمری را کاهش داد؟
- (۱) کاهش اختلاف سطح انرژی گاش و ترانس هر اتصال و افزایش انرژی برهم‌کنش بین مولکولی زنجیرها
 - (۲) کاهش اختلاف سطح انرژی گاش و ترانس هر اتصال و کاهش انرژی برهم‌کنش بین مولکولی زنجیرها
 - (۳) افزایش اختلاف سطح انرژی گاش و ترانس هر اتصال و افزایش انرژی برهم‌کنش بین مولکولی زنجیرها
 - (۴) افزایش اختلاف سطح انرژی گاش و ترانس هر اتصال و کاهش انرژی برهم‌کنش بین مولکولی زنجیرها

-۸ اطلاعات زیر برای یک مذاب پلیمری بین یک مخروط و صفحه با زاویه $\theta_c = 30^\circ$ و $R = 25\text{mm}$ به دست آمده است. در صورتی که $N_1 = 800\text{Pa}$ و $\Omega = 628 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ باشد، نیروی وارد بر صفحه (P_a) و ضریب اختلاف تنش‌های نرمال نوع اول (Ψ_1) به ترتیب از راست به چپ، کدام است؟

(۱) $5/5, 0, 78$ (۲) $0, 56, 0, 78$ (۳) $0, 56, 1, 56$ (۴) $5/5, 1, 56$

-۹ از دو مذاب پلیمری (۱ و ۲) تحت تنش برشی بکسان در یک دای نواری به منظور تولید ورق استفاده می‌شود. در صورتی که نسبت سرعت برش $\frac{(\dot{\gamma}_{yx})_1}{(\dot{\gamma}_{yx})_2} = 1/5$ و زمان استهلاک تنش $s_1 = 0,1$ و $s_2 = 0,2$ باشد، نسبت اختلاف تنش نرمال نوع اول برای دو مذاب چقدر خواهد بود؟

(۱) $0/5$ (۲) $1/5$ (۳) 2 (۴) 3


-۱۰ یک مذاب پلیمری با رفتار از نوع پاورلان $n < 1$ ، در بین دو سیلندر هم محور تحت اختلاف فشار ΔP قرار دارد. چنانچه سیلندر داخلی با سرعت زاویه‌ای Ω بچرخد، تنسور تنش و تنسور سرعت تغییر فرم به ترتیب برابر کدام یک خواهد بود؟

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \Delta_{r\theta} & \Delta_{rz} \\ \Delta_{\theta r} & 0 & 0 \\ \Delta_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \tau_{r\theta} & \tau_{rz} \\ \tau_{\theta r} & 0 & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \Delta_{r\theta} & \Delta_{rz} \\ \Delta_{\theta r} & 0 & 0 \\ \Delta_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_{ij} = \begin{bmatrix} \tau_{rr} & \tau_{r\theta} & \tau_{rz} \\ \tau_{\theta r} & \tau_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & \tau_{zz} \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta_{rr} & \Delta_{r\theta} & \Delta_{rz} \\ \Delta_{\theta r} & \Delta_{\theta\theta} & 0 \\ \Delta_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_{ij} = \begin{bmatrix} \tau_{rr} & \tau_{r\theta} & \tau_{rz} \\ \tau_{\theta r} & \tau_{\theta\theta} & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\Delta_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta_{rr} & \Delta_{r\theta} & \Delta_{rz} \\ \Delta_{\theta r} & \Delta_{\theta\theta} & 0 \\ \Delta_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \tau_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \tau_{r\theta} & \tau_{rz} \\ \tau_{\theta r} & 0 & 0 \\ \tau_{zr} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

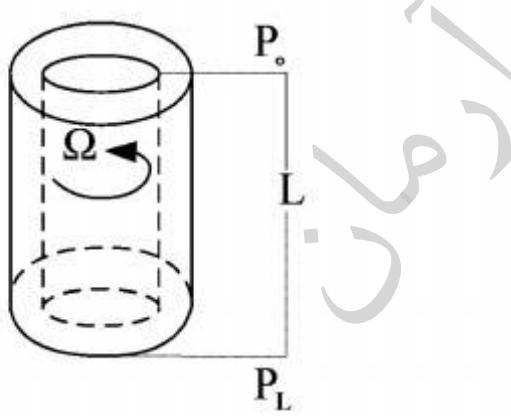


-۱۱ چنانچه یک لیف به طول 2 cm تحت میدان کششی با سرعت کشش 2s^{-1} کشیده شود، از دیاد طول آن بعد از $1,5\text{s}$ ، چقدر خواهد شد؟

- (۱) ۱۸
- (۲) ۲۰
- (۳) ۳۸
- (۴) ۴۰

-۱۲ اگر \mathbf{V} و \mathbf{S} به ترتیب بردار و اسکالر باشند، حاصل عبارت‌های $\nabla \cdot [\nabla \times \mathbf{V}]$ و $\nabla \times \nabla \mathbf{S}$ به ترتیب از راست به چه برابر کدام است؟

- (۱) یک، دو
- (۲) یک، صفر
- (۳) صفر، دو
- (۴) صفر، صفر

-۱۳ چنانچه نمودار مدول الاستیک G' بر حسب فرکانس ω برای مخلوط دو پلیمر با مورفولوژی متفرق/پیوسته به صورت زیر باشد، در این صورت در یک ترکیب درصد ثابت چنانچه اندازه قطرات فاز متفرق بزرگتر شود، مدول الاستیک در فرکانس پایین چگونه تغییر می‌کند؟

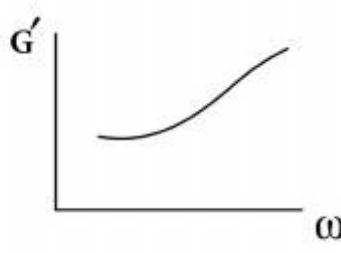

- (۱) افزایش می‌یابد.
- (۲) کاهش می‌یابد.
- (۳) بستگی به پارامترهای دیگر دارد.
- (۴) تغییر نمی‌کند.

-۱۴ اختلاف دمای دو طرف یک دیواره با ضخامت یک متر با ضریب رسانش $1\frac{\text{W}}{\text{m.K}}$ ، چقدر باشد تا شار

$$\text{حرارتی } \frac{\text{W}}{\text{m}^2} \text{ حاصل شود?}$$

$^{\circ}\text{C}$

- (۱) 38°C
- (۲) 18°C
- (۳) 108°C
- (۴) 308°C

-۱۵ یک پره استوانه‌ای شکل با قطر 4 سانتی‌متر و طول خیلی زیاد در محیطی با دمای $T_{\infty} = 20^{\circ}\text{C}$ و

$$180\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C}} = h = 20 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}}$$

باشد، کدام گزینه نشان‌دهنده دمای پره در فاصله 30 سانتی‌متر از دیواره است؟

- (۱) 45°C
- (۲) 50°C
- (۳) 60°C
- (۴) 65°C

- ۱۶ یک سیال نفتی گرم و ویسکوز با جریان آرام درون لوله‌ای جریان دارد و طی تبادل حرارت با دیواره سرد لوله خنک می‌شود. اگر دبی سیال را به نحوی دو برابر کنیم، که رژیم حرکتی کماکان آرام و سایر شرایط ثابت بماند، گزینه درست در این مورد، کدام است؟

- (۱) ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی درون لوله افزایش و دمای خروجی سیال کاهش می‌یابد.
- (۲) ضریب انتقال حرارت ثابت و دمای سیال خروجی افزایش می‌یابد.
- (۳) ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و دمای خروجی سیال افزایش می‌یابد.
- (۴) ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و دمای سیال خروجی کاهش می‌یابد.

- ۱۷ درون استوانه‌ای توپر انرژی با نرخ یکنواخت (\dot{q}) تولید می‌شود. دمای مرکز این استوانه نسبت به سطح آن چه مقدار بیشتر است؟


$$\frac{\dot{q}R}{2k} \quad (1)$$

$$\frac{\dot{q}R}{6k} \quad (2)$$

$$\frac{\dot{q}R}{4k} \quad (3)$$

$$\frac{\dot{q}R}{8k} \quad (4)$$

- ۱۸ برای انتقال گرما از صفحه داغی در دمای T_w ، جریانی با دمای T از زیر صفحه عبور داده می‌شود. چنانچه نقطه جوش سیال عبوری T_b باشد، تحت چه شرایطی انتقال گرما بیشترین شدت را دارد؟

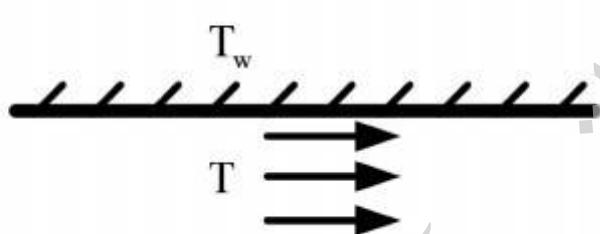

$$T_w > T > T_b \quad (1)$$

$$T_w > T_b > T \quad (2)$$

$$T_w > T = T_b \quad (3)$$

$$T_b > T > T_w \quad (4)$$

- ۱۹ گرما با شدت Q_1 در اثر اعمال اختلاف دمای ΔT به سطوح یک سکه انتقال می‌یابد. در اثر اعمال اختلاف دمای $2\Delta T$ به سطح خارجی دو سکه روی هم، شدت گرمای عبوری برابر Q_2 اندازه‌گیری می‌شود. رابطه بین Q_1 و Q_2 ، کدام است؟

$$Q_1 = Q_2 \quad (1)$$

$$Q_1 = 2Q_2 \quad (2)$$

$$Q_2 > Q_1 \quad (3)$$

$$Q_1 > Q_2 \quad (4)$$

- ۲۰ کره‌هایی از جنس اسید بنزوئیک به قطر 2cm در لوله‌ای ریخته شده و به صورت بستر درآمده است. سطح ویژه کره‌ها $\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ به ازای 20 cm^3 حجم بستر است. آب خالص با سرعت حدی 5 cm/s داخل بستر جریان دارد. پس از خروج 100 cm از بستر، غلظت اسید بنزوئیک داخل آب به 6% مقدار اشباع می‌رسد.

سطح مقطع بستر A است. ضریب انتقال جرم چند $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ است؟


$$3 \times 10^{-6} \quad (1)$$

$$1,5 \times 10^{-5} \quad (2)$$

$$4,5 \times 10^{-4} \quad (3)$$

$$1,5 \times 10^{-3} \quad (4)$$

- ۲۱ برای واکنش متواکسید کربن با نیکل، روی سطح ذرات نیکل، نسبت فلاکس‌ها $(\frac{N_{Ni(CO)_4}}{N_{Ni(CO)_4} + N_{CO}})$ کدام است؟



$$-\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$-\frac{4}{3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{4}{3} \quad (4)$$

- ۲۲ در یک فرآیند جذب، برای حذف جزء p از فاز گاز، از تماس با مایع خالص B در یک فرآیند متقابل استفاده می‌شود. در چه صورتی می‌توان 90° درصد از جزء p را از فاز گاز حذف نمود؟ رابطه خطی $r = mx$ برای توزیع تعادلی p در بین دو فاز برقرار است. (A ضریب جذب است).

$$N_p = \frac{\log \left[\frac{Y_{NP+1} - mX_0}{Y_1 - mX_0} \left(\left(-\frac{1}{A} \right) + \frac{1}{A} \right) \right]}{\log A}$$

$$A = 0,8 \quad (1)$$

$$A = 0,9 \quad (2)$$

$$A > 0,9 \quad (3)$$

$$0,9 > A > 0,8 \quad (4)$$

- ۲۳- تراوایی یک فیلم پلیمری نسبت به ماده A، $\frac{\text{cm}^3}{\text{cm}^3 \cdot \text{S.atm}} \times 10^{-6}$ و ضریب حلالت این ماده در

پلیمر $\frac{\text{gmol}}{\text{cm}^3 \cdot \text{atm}}$ است. ضریب نفوذ ماده A در پلیمر چند سانتیمتر مربع بر ثانیه است؟

1×10^{-8} (۱)

2×10^{-7} (۲)

3×10^{-6} (۳)

4×10^{-5} (۴)

- ۲۴- ضریب نفوذ اکسیژن در آب در 25°C معادل $\frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \times 10^{-5}$ است. در صورتی که دما به 50°C برسد و

ویسکوزیته دو برابر شود، ضریب نفوذ اکسیژن چند برابر می‌شود؟

(۱) ۱/۵

(۲) ۱

(۳) 68°

(۴) 54°

- ۲۵- یک گلوله جامد اسید بنزوئیک به شعاع اولیه R° و دانسیته مولی C داخل یک ظرف آب قرار دارد. ظرف آب توسط همزن بهم می‌خورد. اگر ضریب انتقال جرم برابر k و غلظت اشباع اسید بنزوئیک داخل آب C_A^* باشد، چقدر طول می‌کشد تا تمامی اسید درون آب حل شود؟

$$\frac{C_A^* - R^\circ}{Ck} \quad (1)$$

$$\frac{kC_A^*}{CR^\circ} \quad (2)$$

$$\frac{CR^\circ}{kC_A^*} \quad (3)$$

$$\frac{R^\circ}{k} \quad (4)$$

- ۲۶- یک مذاب با رفتار نیوتونی، تحت یک میدان جریان با مؤلفه‌های سرعت زیر قرار گرفته است. مقدار افزایش

$$\text{سطح } \left(\frac{da}{dt} \right) \text{ یک المان از این مذاب، کدام است؟}$$

$$U_x = 2x U_y = 5x - 4y \quad , \quad U_z = -6z$$

$$L_1 = (L, 0, 0) \quad L_2 = (0, B, 0) \quad , \quad L_3 = (0, 0, W)$$


۲WB (۱)

۲WL (۲)


۴WL (۳)

۴WB (۴)

- ۲۷- از یک اکسترودر تک پیچه برای انتقال یک نوع مذاب استفاده می‌شود. اگر قرار باشد پلیمر فوق با همان پلیمر ولی با رنگ متفاوت جایگزین شود و برای این منظور لازم باشد ابتدا اکسترودر توسط پلیمر جدید تمیز شود؛ به طوری که فقط ۵ درصد از ماده قبلی در اکسترودر باقی مانده باشد، در آن صورت براساس مفهوم $F(t)$ مقدار ماده مصرف شده جهت تمیز کردن اکسترودر، چند برابر حجم آن خواهد بود؟

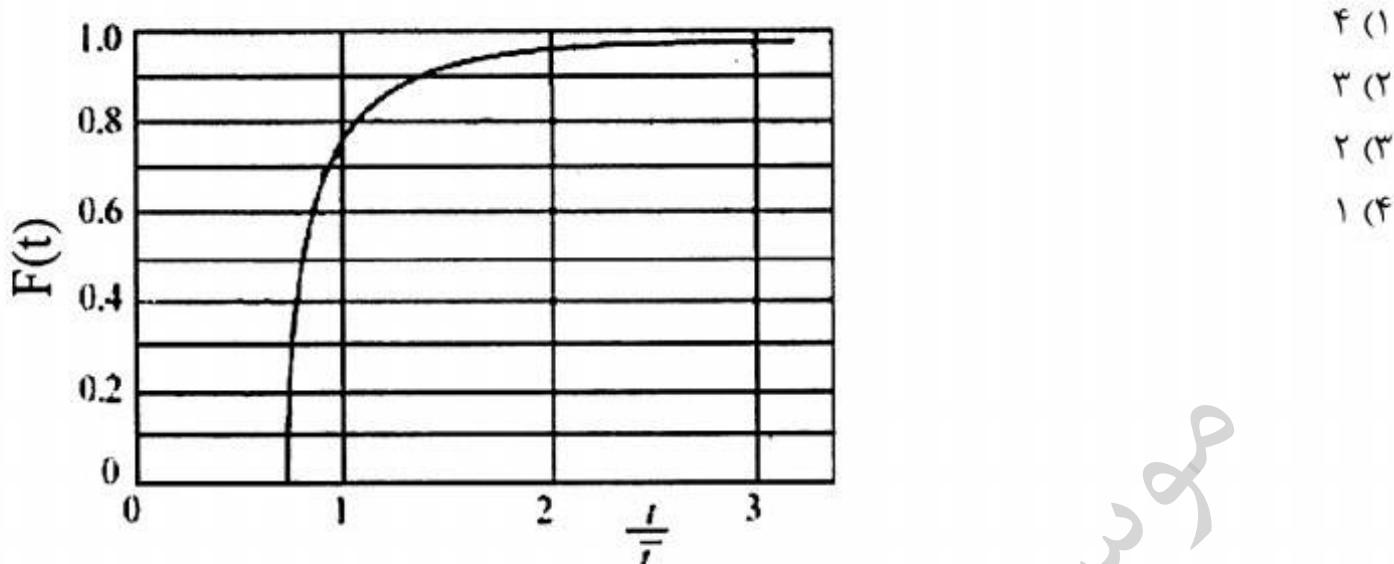

- ۲۸- با توجه به نمودار زیر، عبارت درست کدام است؟

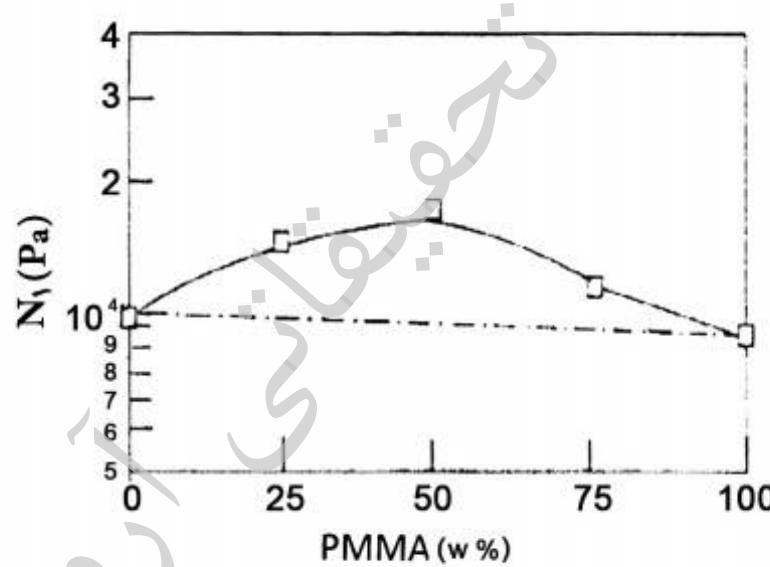

- (۱) افزایش اختلاف تنش نرمال به خاطر الاستیسیته بالاتر فاز مذاب است.
(۲) پیک ماکریم در منحنی مربوط به تشکیل مورفولوژی هم پیوسته است.
(۳) افزایش اختلاف تنش نرمال تنها به علت تغییر فرم قطره است.
(۴) در نمونه با ترکیب درصد ۵۰٪، تورم پس از دای کمینه است.

- ۲۹- در رابطه با تورم پس از دای در آلیاژهای با مورفولوژی قطره ماتریس، گزینه درست کدام است؟
- (۱) در دماهای بالاتر از دمای اتانک با افزایش دمای انتقال شیشه‌ای قطره، تورم پس از دای افزایش می‌یابد.
 - (۲) با افزایش اندازه قطره و کاهش کشش سطحی فاز متفرق، تورم پس از دای افزایش می‌یابد.
 - (۳) با افزایش برهم کنش بین سطحی، تورم پس از دای افزایش می‌یابد.
 - (۴) حضور نانوذرات در قطره، تورم پس از دای را افزایش می‌دهد.

- ۳۰ به سه کامپوزیت زیر ممان خمی $M_x = -200 \frac{\text{Nm}}{\text{mm}}$ وارد می‌شود.

(۱) سازه (۸۰/۳۰/۱۰)

(۲) سازه (۳۰/۸۰/۱۰)

(۳) سازه (۱۰/۳۰/۸۰)

کدام سازه مقاومت (استحکام) بالاتری را نشان می‌هد؟

قرارداد: ترتیب لایه‌ها از پایین به بالا

ممان مثبت، خلاف جهت حرکت عقربه ساعت است.

۱)

۲)

۳)

۴) مقاومت یکسان در هر ۳ سازه

- ۳۱ در یک کامپوزیت چند لایه ارتوتروپ، عنصر D_{31} در ماتریس سفتی خمی (Bending stiffness matrix)، معرف

چیست؟

(۱) کرنش عمودی در جهت X، ناشی از بار خمی در جهت Y

(۲) کرنش عمودی در جهت Y، ناشی از بار خمی در جهت Y

(۳) خمی در جهت Y، ناشی از تنش عمودی در جهت X

(۴) خمی در جهت X، ناشی از بار پیچشی

- ۳۲ به یک کامپوزیت حاوی الیاف پیوسته تک جهته، یک بار کششی در راستای یکی از محورهای مواد

(Material axes) وارد می‌شود. تغییر فرم این سازه چگونه است؟

(۱) تغییر شکل برشی به همراه تغییر شکل‌های عمودی

(۲) تغییر شکل عمودی در محورهای مواد

(۳) فقط تغییر شکل در محور اعمال بار

(۴) تغییر شکل برشی

- ۳۳ سه مخزن CNG با فرآیند رشته پیچی تولید شده‌اند که می‌توانند فشار داخلی ۴۰۰ اتمسفر را تحمل

کنند. زاویه پیچش مخزن اول $54,7^\circ$ ، مخزن دوم 5° و مخزن سوم 20° است. تولید کدام مخزن

مقرر به صرفه‌تر است؟

۱)

۲)

۳)

۴) هر سه

- ۳۴- اگر در یک لایه ارتوتروپ کلی حاوی الیاف پیوسته، ماتریس انتقال به صورت زیر باشد و به این لایه تنش‌های -4° ، 20° و 40° مگانیوتون بر متر مربع به ترتیب به صورت برشی و در راستای y و x اعمال شود، کامپوزیت در جهت عمود بر الیاف حدوداً چند مگانیوتون بر متر مربع تنش را احساس می‌کند؟

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

(1) $-15/3$ (2) $21/5$ (3) $31/5$ (4) $38/5$

- ۳۵- قرار است یک لوله به طول 60° متر و قطر داخلی 200 میلی‌متر از جنس یک نوع پلاستیک مهندسی در دمای 26° درجه سانتی‌گراد برای پمپ کردن سیال، استفاده شود. اگر تنش تسلیم پلاستیک فوق

$$\sigma_{yt} = 64 \frac{MN}{m^2}$$

انرژی تغییر فرم برشی $\sigma_y = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_2 = 4,7 \times 10^{-3} m$ به ترتیب

$$h(A) = 3,4 \times 10^{-2} m$$

(1) $\Delta P = 3/5$ (2) $\Delta P = 4/5$ (3) $\Delta P = 4,65$ (4) $\Delta P = 5/3$

- ۳۶- در رابطه با سهم تغییر فرم (deformation) در تعیین میزان اصطکاک (friction) پلیمرها، کدام گزینه نادرست است؟


(1) با افزودن ذرات رابر، افزایش می‌یابد.

(2) با افزایش ذرات جامد، کاهش می‌یابد.

(3) با افزایش ضخامت، افزایش می‌یابد.

(4) با افزایش سرعت، اعمال بار کاهش می‌یابد.

- ۳۷- رفتار ویسکوالاستیک خطی یک سیستم پلیمری را می‌توان با استفاده از مدل مکانیکی زیر پیش‌بینی نمود. اگر به منظور اصلاح خواص محصول پلیمری، از ذرات تقویت‌کننده جامد (میکرو یا نانو) استفاده شود، کدام یک از اجزای تعیین کننده پاسخ ویسکوالاستیک مدل مکانیکی زیر، تحت تأثیر این اصلاح قرار خواهد گرفت؟

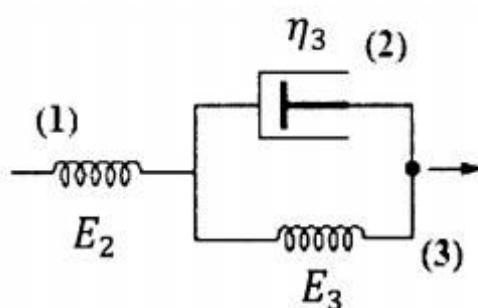(1) E_2, E_3 (2) E_3, η_3 (3) E_3 (4) η_3

- ۳۸- یک لوله تحت فشار با شعاع r و ضخامت t از پلیمری ساخته شده است که تنش تسلیم آن در آزمون کشش برابر با σ_{yt} است. اگر معیار تسلیم (yielding criterion) این پلیمر از رابطه زیر پیروی کند، بیشینه فشار داخلی لوله برای وقوع تسلیم در آن، از کدام رابطه، به دست می‌آید؟

$$(\sigma_1 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 = 3\sigma_{yt}^2 + (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)\mu$$

$$P = \frac{r}{t} \frac{\mu + \sqrt{\mu^2 - 8\sigma_{yt}^2}}{2} \quad (1)$$

$$P = \frac{r}{t} \frac{\mu + \sqrt{\mu^2 + 8\sigma_{yt}^2}}{2} \quad (2)$$

$$P = \frac{t}{r} \frac{\mu + \sqrt{\mu^2 + 8\sigma_{yt}^2}}{2} \quad (3)$$

$$P = \frac{t}{r} \frac{\mu + \sqrt{\mu^2 - 8\sigma_{yt}^2}}{2} \quad (4)$$

- ۳۹- ضریب نفوذ اجزای یک سامانه LCST با دمای بحرانی 15°C و جهت آن در دو دمای 25°C و 175°C به ترتیب کدام است؟

(۱) بالا و انحلال، پایین و جدایی

(۲) پایین و جدایی ، بالا و جدایی

(۳) پایین و انحلال، بالا و جدایی

- ۴۰- دمای انتقال شیشه‌ای پلیمر محاط در فاصله بین دو صفحه نانورس صابونی شده چگونه افزایش می‌یابد؟

(۱) برهم کنش قوی پلیمر / نانورس

(۲) برهم کنش قوی زنجیرهای پلیمر به یکدیگر

(۳) تغییر شکل فضائی زنجیر پلیمر به صفحه کشیده

(۴) تغییر شکل فضائی زنجیر پلیمر به کره فشرده

- ۴۱- اگر شرط تعادلی بودن بلور یک پلیمر زوال هم زمان گرمای آزاده شده آن باشد، ضخامت پلیمر متبلور تعادلی چه مشخصه‌ای دارد؟

(۱) نازکترین

(۲) ضخیم‌ترین

(۳) موج دار

(۴) بلور مستقل

- ۴۲- پلیمر در سیالی خیس کننده با کمینه تنش بین سطحی:

(۱) زوال زبری مستقل از تنش بین سطحی دارد.

(۲) سریع‌ترین زوال زبری سطح را دارد.

(۳) کندترین زوال زبری سطح نشان نمی‌دهد.

(۴) زوال زبری سطح را دارد.

- ۴۳- با افزایش درصد نانو ذره در یک پلیمر، واتجمع (Degassing) ذرات:

(۱) در کرنش کم‌تری صورت می‌گیرد.

(۲) در کرنش بالاتری صورت می‌گیرد.

(۳) متوقف می‌شود.

(۴) از کرنش مستقل است.

جیفیکی رہنمائی