

333

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:



333F



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
آقام خمینی (ره)

صبح جمعه
۱۳۹۵/۱۲/۶
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی
دوره دکتری (نیمه‌تمکن) داخل - سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی مواد و متالورژی (کد ۲۳۵۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (خواص فیزیکی مواد - ترمودینامیک - خواص مکانیکی مواد - روش های شناسایی و آنالیز مواد)	۴۵	۱	۴۵


این آزمون نمره منفی دارد.
استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه - سال ۱۳۹۵

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حتی و حقوقی تنها با محظوظ این سازمان معذراً می‌باشد و با متخلفین برابر مقزرات رفتار می‌شود.

خواص فیزیکی مواد:


- ۱ یک نمونه آلیاژ $Al-15Mg$ تا دمای $500^{\circ}C$ حرارت داده می‌شود. اگر فاز مذاب آلیاژ در این دما تخلیه شود و سپس نمونه تا دمای اتاق سرد شود، درصد کاهش وزن نمونه اولیه و درصد تقریبی فاز α در دمای اتاق به ترتیب

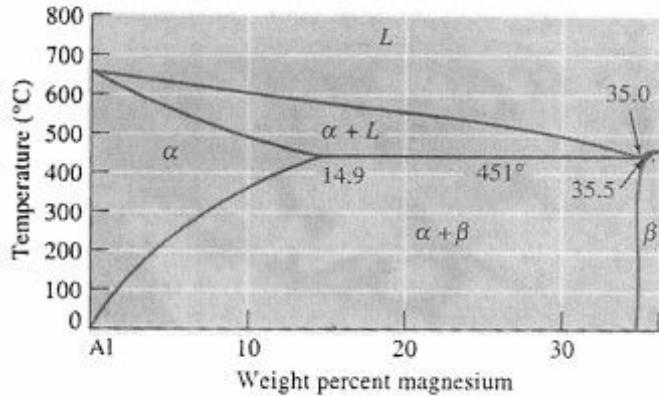

از راست به چپ چند درصد است؟

- (۱) ۷۱-۲۵
(۲) ۷۵-۲۵
(۳) ۷۱-۷۵
(۴) ۷۵-۷۵

- ۲ مقطع دما ثابت غنی از Fe در آلیاژ سه‌تایی Fe-C-Si در دمای $1200^{\circ}C$ در دمای $1300^{\circ}C$ در دمای $1300^{\circ}C$ در آباز $Fe-2C-2Si$ بهطور تقریبی چند درصد انجماد گرفته است؟

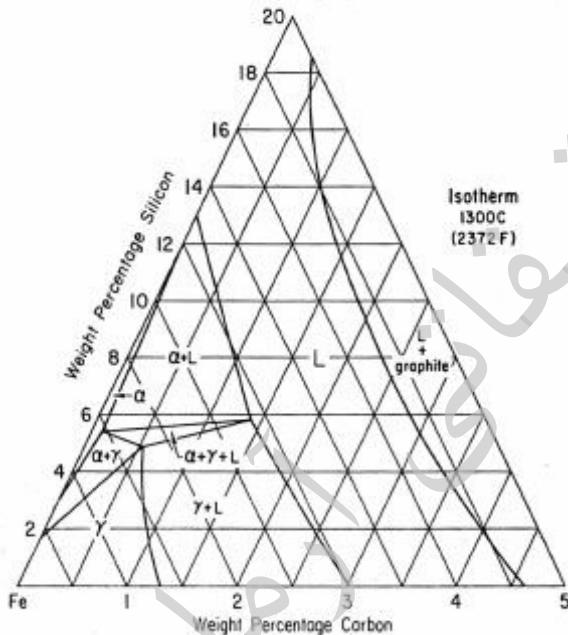

- (۱) ۷۵
(۲) ۴۰
(۳) ۵۰
(۴) ۲۵

- ۳ در فولاد کربنی ساده حاوی 4% درصد وزنی کربن نسبت فریت یوتکتوئیدی به فریت برویوتکتوئیدی، درست در دمای زیر خط یوتکتوئید تقریباً چند درصد است؟

- (۱) ۶۵
(۲) ۷۵
(۳) ۸۵
(۴) ۹۵

- ۴ در تصویر استریوگرافی 10° ، قطب ۵۴۱ به کدامیک از قطب‌ها در گزینه‌های زیر نزدیک‌تر است؟

- (۱) ۱۰۰
(۲) ۱۱۰
(۳) ۱۱۱
(۴) ۲۲۱

-۵ بر اساس تغییر شکل همگن بین (Bain) در استحاله غیرنفوذی $\text{fcc} \rightarrow \text{bet}$, چنانچه پارامتر شبکه فازهای

آستنیت و مارتزیت به ترتیب $3,56\text{A}^\circ$ و $a = 2,86\text{A}^\circ$ و نسبت $\frac{c}{a}$ مارتزیت معادل $1/1$ باشد، حداقل میزان

حرکت اتم‌ها حین استحاله در راستای c چند A° است؟

(۱) $0,14^\circ$

(۲) $0,34^\circ$

(۳) $0,41^\circ$

(۴) $1,8^\circ$

-۶ اگر D_{app} ضریب نفوذ ظاهری در یک پلی‌کربیستال، D_L ضریب نفوذ از داخل دانه یا ضریب نفوذ در یک تک

کربیستال d , اندازه دانه و δ ضخامت مرز دانه باشند، در دماهای پایین ($T < 75\text{Tm}$) کدام مورد درست

است؟ Tm نقطه ذوب ماده بر حسب کلوین است

$$D_{\text{app}} \approx D_L \quad (۱)$$

$$D_{\text{app}} \approx D_b \frac{\delta}{d} \quad (۲)$$

$$D_{\text{app}} = D_L + D_b \frac{\delta}{d} \quad (۳)$$

$$D_{\text{app}} = D_L - D_b \frac{\delta}{d} \quad (۴)$$

-۷ در یک زوج نفوذی متشكل از Cu خالص و آلیاز $\text{Zn} - \text{Cu}$, غلظت Zn در زمان t و در محل اتصال اولیه این دو

آلیاز، 20° درصد می‌باشد. مقدار Zn در آلیاز اولیه $\text{Cu} - \text{Zn}$ چند درصد است؟

(۱) 10°

(۲) 20°

(۳) 40°

(۴) 60°

-۸ کدام رابطه میان ضریب نفوذ اتمی از طریق شبکه (D_L), مرز دانه (D_b), نابجایی‌ها (D_p) و سطح آزاد (D_s) در یک ماده درست است؟

$$D_s > D_b > D_p > D_L \quad (۱)$$

$$D_s > D_p > D_L > D_b \quad (۲)$$

$$D_s > D_p > D_b > D_L \quad (۳)$$

$$D_s > D_b > D_L > D_p \quad (۴)$$

-۹ اگر معادله سرعت رشد دانه از رابطه $\bar{D} = K't^n$ که $n = 5/5$ باشد \bar{D} بیروی کند، کدام مورد درست است؟

(۱) هر چه فلز خالص‌تر باشد $n = 5/5$ نزدیک‌تر است.

(۲) هر چه فلز ناخالص‌تر باشد و دمای آنیل بیشتر باشد $n = 5/5$ نزدیک‌تر است.

(۳) هر چه فلز خالص‌تر باشد و دمای آنیل کمتر باشد $n = 5/5$ نزدیک‌تر است.

(۴) هر چه فلز ناخالص‌تر باشد و دمای آنیل کمتر باشد $n = 5/5$ نزدیک‌تر است.

-۱۰ در هنگام جوانهزنی غیرهمگن رسوب β بر روی مرز دانه α/α , اگر $\gamma_{\alpha\alpha}$ برابر با انرژی مرز دانه α/α و

برابر با انرژی فصل مشترک رسوب β با زمینه α باشد، در کدام مورد، سد انرژی جوانهزنی غیرهمگن (ΔG_{het}^*)

کمتر و جوانهزنی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد؟

(۱) هر چه مقدار $\gamma_{\alpha\alpha}$ و $\gamma_{\alpha\beta}$ بیشتر باشند.

(۲) هر چه مقدار $\gamma_{\alpha\alpha}$ و $\gamma_{\alpha\beta}$ کمتر باشند.

(۳) هر چه مقدار $\gamma_{\alpha\alpha}$ کمتر و $\gamma_{\alpha\beta}$ بیشتر باشند.

(۴) هر چه مقدار $\gamma_{\alpha\alpha}$ بیشتر و $\gamma_{\alpha\beta}$ کمتر باشند.

ترجمه‌ینامیک:

۱۱- مقدار عبارت $T = \frac{PV}{RT}$ برابر کدام مورد است؟ (در این سؤال H آنتالپی سیستم و Z می‌باشند.)

$$-\frac{RT^\gamma}{P} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \quad (1)$$

$$\frac{RT^\gamma}{P} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \quad (2)$$

$$\frac{RT}{P} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \quad (3)$$

$$\frac{RT}{P^\gamma} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \quad (4)$$

۱۲- اگر دو فاز α و β در دمای T و فشار P با هم در تعادل باشند، رابطه x_γ^α و x_γ^β کدام است؟

$$\ln\left(\frac{1-x_\gamma^\alpha}{1-x_\gamma^\beta}\right) + \ln\gamma_\gamma^\alpha - \ln\gamma_\gamma^\beta + \frac{1}{RT} \Delta G_{\gamma}^{\circ\alpha \rightarrow \beta} = 0 \quad (1)$$

$$\ln\left(\frac{1-x_\gamma^\alpha}{1-x_\gamma^\beta}\right) + \ln\gamma_1^\alpha - \ln\gamma_1^\beta - \frac{1}{RT} \Delta G_{1}^{\circ\alpha \rightarrow \beta} = 0 \quad (2)$$

$$\ln\left(\frac{x_\gamma^\alpha}{x_\gamma^\beta}\right) + \ln\gamma_\gamma^\alpha - \ln\gamma_\gamma^\beta + \frac{1}{RT} \Delta G_{\gamma}^{\circ\alpha \rightarrow \beta} = 0 \quad (3)$$

$$\ln\left(\frac{x_\gamma^\alpha}{x_\gamma^\beta}\right) + \ln\gamma_1^\alpha - \ln\gamma_\gamma^\beta + \frac{1}{RT} \Delta G_{1}^{\circ\alpha \rightarrow \beta} = 0 \quad (4)$$

۱۳- فشاربخار جسمی در حالت جامد از رابطه $\ln P = \frac{-30000}{T} + 20$ تبعیت می‌کند. اگر گرمای نهان ذوب ۱۶kcal باشد، معادله فشاربخار مذاب این ماده کدام است؟

$$(R = ۲ \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} , T_b = ۱۰۰ \text{ K})$$

$$\ln P = -\frac{38000}{T} + 10 \quad (1)$$

$$\ln P = -\frac{25000}{T} + 15 \quad (2)$$

$$\ln P = -\frac{10000}{T} + 20 \quad (3)$$

$$\ln P = -\frac{22000}{T} + 22 \quad (4)$$

-۱۴ در دمای 1600°C فولاد مایع دارای کربن، ازت و آهن می‌باشد. اگر فشار گاز ازت روی فولاد از یک اتمسفر به ده اتمسفر برسد، با توجه به اینکه $\epsilon_{\text{N}}^{\text{C}} < \epsilon_{\text{C}}$ هر دو مشتبه هستند، اکتیویته کربن و ازت چه تغییری می‌کند؟

(۱) اکتیویته کربن و ازت هر دو اضافه می‌شود.

(۲) اکتیویته کربن کم و اکتیویته ازت اضافه می‌شود.

(۳) اکتیویته کربن تغییر نمی‌کند و اکتیویته ازت کم می‌شود.

(۴) اکتیویته کربن تغییر نمی‌کند و اکتیویته ازت زیاد می‌شود.

-۱۵ در فشار یک اتمسفر و دمای T که پایین‌تر از دمای ذوب دو فلز A و B است، دو فاز محلول جامد α و β در تعادلند. کسر مولی فلز B در فاز α و β به ترتیب 0.1 و 0.9 است. اگر بتوان فاز α را از فلز B و فاز β را از فلز A رقیق فرض کرد، ضریب اکتیویته فلز B در فاز α کدام است؟


۱۸ (۱)

۲۵ (۲)

۹۰ (۳)

۲۴ (۴)

-۱۶ در صورتی که محلول مایع بسامان باشد (Regular - منظم) $\text{Cp}_{B_s} = \text{Cp}_{B_l}$ ، معادله خط DE در صورتی که گرمای نهان ذوب B برابر $j = 8000 \text{ J}$ باشد، کدام مورد است؟

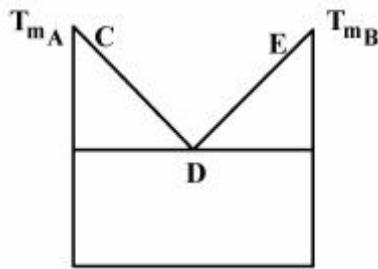

$$\ln x_B^\ell + \frac{\Omega^\ell}{RT} (1 - x_B^\ell)^r = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{mB}} \right) \quad (1)$$

$$\ln x_B^\ell + \frac{\Omega^\ell}{RT} (1 - x_B^\ell) = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{mB}} - \frac{1}{T} \right) \quad (2)$$

$$\ln x_B^\ell - \frac{\Omega^\ell}{RT} x_B^\ell = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{mB}} \right) \quad (3)$$

$$\ln x_B^\ell + \frac{\Omega^\ell}{RT} x_B^\ell = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{mB}} \right) \quad (4)$$

-۱۷ اطلاعات زیر در مورد دو فلز A و B موجود است.

تغییرات انرژی آزاد استاندارد ذوب A $\Delta G^\circ_{m_A} = 8000 - 10 T(\text{J})$ و نقطه ذوب A برابر 80°K است.

تغییرات انرژی آزاد ذوب B $\Delta G^\circ_{m_B} = 12000 - 10 T(\text{J})$ و نقطه ذوب B برابر 120°K است.

اگر A و B محلول جامد و مایع با قاعده (بسامان) با Ω_s و Ω_ℓ تشکیل دهند در 100°K با توجه به رفرنس

$\Delta G_m^{M,S}$ معادله $\Delta G_m^{M,S} = \Delta G^\circ_{A_\ell} = \Delta G^\circ_{B_s} = 0$ (تغییرات انرژی آزاد یک مول جامد محلول) کدام است؟

$$-x_{A_s} \Delta G^\circ_{m_A} + RT(x_{A_s} \ln x_{A_s} + x_{B_s} \ln x_{B_s}) + \Omega_s x_{A_s} x_{B_s} \quad (1)$$

$$RT(x_{A_s} \ln x_{A_s} + x_{B_s} \ln x_{B_s}) + \Omega_s x_{A_s} x_{B_s} - x_{B_s} \Delta G^\circ_{m_B} \quad (2)$$

$$RT(x_{A_s} \ln x_{A_s} + x_{B_s} \ln x_{B_s}) + \Omega_s x_{A_s} x_{B_s} \quad (3)$$

$$RT(x_{A_s} \ln x_{A_s} + x_{B_s} \ln x_{B_s}) + \Omega_\ell x_{A_\ell} x_{B_\ell} \quad (4)$$

-۱۸) برای یک مول گاز ایده‌آل تک اتمی، معادل کدام مورد است؟

$$\frac{1/\delta T}{P} \quad (۲)$$

$$\frac{2/\delta T}{P} \quad (۴)$$

$$\frac{1/\delta P}{T} \quad (۱)$$

$$\frac{2/\delta P}{T} \quad (۳)$$

-۱۹) روی یک بلوک از نقره به وزن ۱kg به صورت برگشت‌پذیر و آدیاباتیک که از دمای اولیه T_1 و فشار اولیه P_1 به دمای نهایی T_2 و فشار نهایی P_2 می‌رسد، چگونه می‌توان تغییرات دما را به تغییرات فشار نسبت داد. می‌دانیم α . β و C_p مستقل از فشار هستند. α ضریب انبساط حجمی و β ضریب تراکم‌پذیری همدما می‌باشند.

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{\alpha V}{T} (\beta P_2 - P_1) \quad (۱)$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = +\frac{\alpha V}{T} (P_2 - P_1) \quad (۲)$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\alpha V}{C_p} (\beta P_2 - P_1) \quad (۳)$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{\alpha V}{C_p} (P_2 - P_1) \quad (۴)$$

-۲۰) سیستم متشکل از $CO_2(g)$ ، $CO(g)$ ، $MC(s)$ ، $MO(s)$ و $C(s)$ را در نظر بگیرید. اگر تعداد واکنش‌های شیمیائی مستقل در این سیستم R و تعداد درجات آزادی سیستم در حالت تعادل کامل فازها F بنامیم، کدام مورد درست است؟

$$F = ۰ \quad R = ۴ \quad (۱)$$

$$F = ۰ \quad R = ۳ \quad (۲)$$

$$F = ۱ \quad R = ۲ \quad (۳)$$

$$F = ۲ \quad R = ۲ \quad (۴)$$

خواص مکانیکی مواد:

-۲۱) به ازای کدام مقادیر a و b ، نابه جایی با بردار برگز $[a \ b \ 0]$ و خط نابه جایی $[1 \ 2 \ 0]$ از نوع مختلط است؟


$$a = ۲, b = -1 \quad (۲)$$

$$a = -1, b = 2 \quad (۴)$$

$$a = ۲, b = 1 \quad (۱)$$

$$a = 1, b = -2 \quad (۳)$$

-۲۲) صفحه رو به رو دارای ترکی به طول $2a$ و با زاویه 70° نسبت به افق است. ترک با چه نوع (mode) رشد می‌کند؟

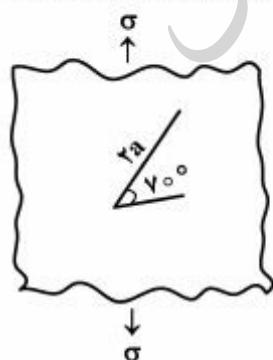

(۱) نوع III, II

(۲) نوع III, I

(۳) نوع II, I

(۴) فقط نوع I


۲۳- ضخامت یک صفحه فولادی آنیل شده طی ۳ پاس نورد متوالی از 50 mm به $32/5\text{ mm}$ کاهش داده است. اگر درصد کار سرد در پاس سوم نصف پاس دوم و در پاس دوم نصف پاس اول باشد، میزان کار سرد در پاس سوم چند درصد است؟

- (۱) ۵
- (۲) ۱۰
- (۳) ۲۰
- (۴) ۳۵

۲۴- رابطه تنش - کرنش برای مس خالص و برنج $\text{Cu}-30\%/\text{Zn}$ آنیل شده از قانون توانی $\sigma = k \epsilon^n$ تبعیت می‌کند، کدام مورد درست است؟


- (۱) $n_{\text{Cu}} < n_{\text{brass}}$ و گلوبی شدن در حین آزمون کشش در مس سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
- (۲) $n_{\text{Cu}} < n_{\text{brass}}$ و گلوبی شدن در حین آزمون کشش در برنج سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
- (۳) $n_{\text{Cu}} < n_{\text{brass}}$ و گلوبی شدن در حین آزمون کشش در برنج سریع‌تر اتفاق می‌افتد.
- (۴) $n_{\text{Cu}} < n_{\text{brass}}$ و گلوبی شدن در حین آزمون کشش در برنج سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

۲۵- منحنی تنش کرنش ماده‌ای طبق شکل زیر می‌باشد. علت کاهش نیرو در منحنی کدام است؟

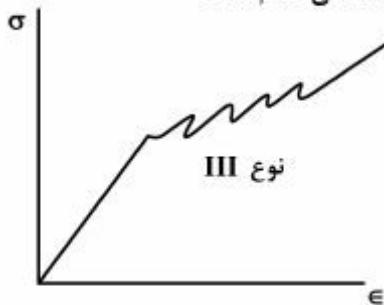


- (۱) ماده فقط دارای تغییر شکل کشسان است.
- (۲) این رفتار فقط مخصوص فلزات با شبکه بلوری هگزاگونال می‌باشد.
- (۳) کاهش نیرو وقتی رخ می‌دهد که آهنگ کرنش لحظه‌ای از آهنگ حرکت فک‌های دستگاه کشش بیشتر شود.
- (۴) کاهش نیرو وقتی رخ می‌دهد که آهنگ کرنش لحظه‌ای از آهنگ حرکت فک‌های دستگاه کشش همواره کمتر باشد.

- ۲۶- شکل زیر تغییرات استحکام مواد مركب با کسر حجمی فاز تقویت‌کننده را نشان می‌دهد. در خصوص V_{crit} (حجم بحرانی) کدام مورد، درست است؟

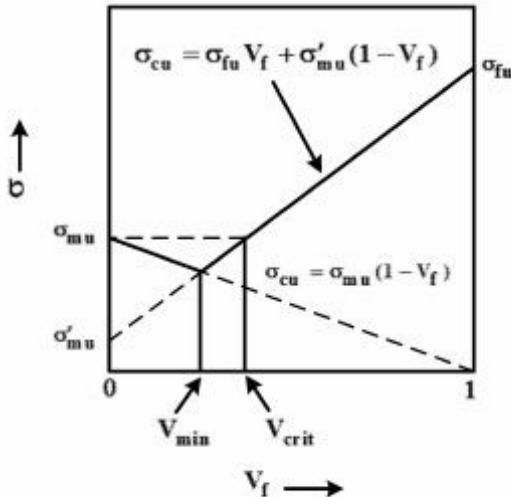

- (۱) تغییر حجم بحرانی با افزایش استحکام فاز تقویت‌کننده افزایش می‌یابد.
 - (۲) حجم بحرانی با افزایش میزان کار سختی زمینه افزایش می‌یابد.
 - (۳) حجم بحرانی با افزایش میزان کار سختی زمینه کاهش می‌یابد.
 - (۴) تغییر حجم بحرانی به استحکام زمینه بستگی ندارد.
- ۲۷- شکل زیر منحنی تنش کوشش سه نمونه فولادی که کار سرد و سپس عملیات حرارتی شده (نسبت به دو نمونه دیگر) استحکام تسلیم و استحکام کششی فولادی که گار سرد و سپس عملیات حرارتی شده (نسبت به دو نمونه دیگر) کدام است؟

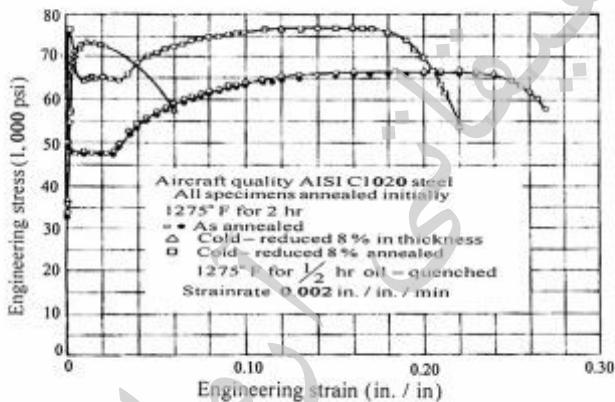

- (۱) ایجاد رسوب پس از عملیات حرارتی روی نمونه نورد شده
- (۲) کاهش اندازه دانه پس از عملیات حرارتی روی نمونه نورد شده
- (۳) ایجاد سمنتیت‌های کروی پس از عملیات حرارتی روی نمونه نورد شده
- (۴) ایجاد مرزهای فرعی (مرز کم زاویه) پس از عملیات حرارتی روی نمونه نورد شده

- ۲۸- تغییرات تنش تسلیم و تنش شکست یک قطعه نگهدارنده فولادی بر حسب K_{IC} به صورت زیر است:

$$\sigma_y = -7K_{IC} + 2000 \text{ (MPa)}, \quad \sigma_f = 12K_{IC} - 400 \text{ (MPa)}$$

با توجه به اینکه سیستم بررسی غیر مخرب قابلیت تشخیص ترک‌های لبه‌ای به طول حداقل ۲mm را دارد،

حداکثر تنش تسلیم (MPa) قابل حصول در این فولاد تا قطعه نه دچار شکست و نه تسلیم شود، کدام است؟

(۱) ۱۱۶۰

(۲) ۱۷۸۵

(۳) ۲۸۴۰

(۴) ۳۳۱۴

- ۲۹- میله استوانه‌ای به طول ۳۵۰mm و قطر ۱۵mm تحت بارگذاری کششی قرار می‌گیرد. اگر با اعمال نیروی


۵kN تغییر شکل پلاستیک در میله ایجاد نشود و همچنین میزان ازدیاد طول نیز بیشتر از ۱mm نباشد،

کدام یک از مواد جدول زیر می‌تواند جنس نمونه تست شده باشد؟

Material	Modulus of Elasticity (GPa)	Yield Strength (MPa)	Tensile Strength (MPa)	
Aluminum alloy	70	255	420	(۱) مس
Brass alloy	100	345	420	(۲) آلیاز برنج
Copper	110	250	290	(۳) آلیاز فولادی
Steel alloy	207	450	550	(۴) آلیاز آلومینیوم

- ۳۰- بر روی فولاد ۱۰۵۱ تحت شرایط مختلف که در ذیل آمده آزمایش ضربه انجمام شده است. کدام مورد بین شرایط

فولاد و منحنی ضربه درست است؟

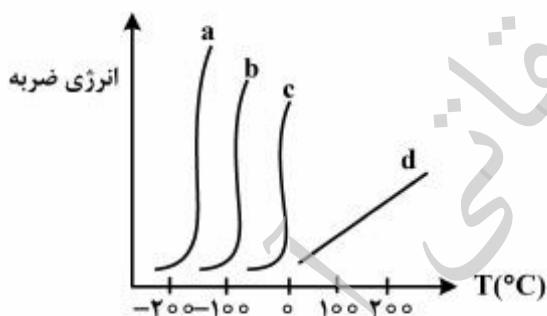

گزینه ۴	گزینه ۳	گزینه ۲	گزینه ۱	شرایط فولاد فوق
b	a	b	a	فولاد دانه درشت
c	b	a	b	فولاد دانه ریز
d	d	c	c	فولاد با ۰۰۲٪ درصد اکسیژن دانه درشت
a	c	d	d	فولاد با ۰۵٪ درصد اکسیژن دانه درشت

(۱) گزینه ۲

(۴) گزینه ۴

(۱) گزینه ۱

(۳) گزینه ۳

روش‌های شناسایی و آنالیز مواد:

-۳۱ در بررسی سطح شکست نرم، نیاز به افزایش عمق میدان میکروسکوپ الکترونی روبشی می‌باشد، برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟

- ۱) فاصله کاری نمونه را افزایش داده و از روزنۀ شیء کوچکتری استفاده شود.
- ۲) فاصله کاری نمونه را کاهش داده و از روزنۀ شیء کوچکتری استفاده شود.
- ۳) فاصله کاری نمونه را کاهش داده و از روزنۀ شیء بزرگتری استفاده شود.
- ۴) فاصله کاری نمونه را افزایش داده و از روزنۀ شیء بزرگتری استفاده شود.

-۳۲ نمونه‌ای فلزی با شبکه مکعبی تحت آزمون پراش پرتو ایکس قرار گرفته و مقادیر $\sin^2 \theta$ برای خطوط پراش آن در جدول زیر آمده است. شبکه کریستالی این نمونه کدام است؟

$\sin^2 \theta$	خط پراش
۰/۱۳۸	۱
۰/۲۷۵	۲
۰/۴۱۵	۳
۰/۵۵۲	۴
۰/۶۸۸	۵
۰/۸۳۰	۶
۰/۹۶۶	۷

(۱) مکعب ساده (SC) (۲) شبکه الماسی (DC)

(۳) مکعب مرکزدار (BCC) (۴) مکعب با وجود مرکزدار (FCC)

-۳۳ در تجزیه شیمیایی کیفی یک فولاد به روش طیف‌سنجی تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDS) مشخص گردید که عناصر آهن و نیکل حاضر هستند. در محاسبه مقادیر کمی عناصر کدام مورد درست است؟ (۱) K_{α_1} برای آهن $6/40 \text{ keV}$ و برای نیکل $7/48 \text{ keV}$

- ۱) به علت نشر فلورسانس نیکل، آهن کمتر و نیکل زیادتر جلوه می‌کند.
- ۲) به علت نشر فلورسانس آهن، آهن زیادتر و نیکل کمتر جلوه می‌کند.
- ۳) به علت نشر کاتد لومینانس آهن، آهن کمتر و نیکل بیشتر جلوه می‌کند.
- ۴) به علت نشر کاتد لومینانس نیکل، آهن زیادتر و نیکل کمتر جلوه می‌کند.

-۳۴ با توجه به اینکه برای اغلب مواد فاصله بین صفحات اتمی در حدود $2A^\circ$ یا کمتر است، مقدار طول موج پرتوایکس نمی‌تواند بیشتر از آنگستروم شود.

(۱) ۲۱ (۲) ۲۰ (۳) ۱۸ (۴) ۱۷


-۳۵ فاز ثانویه حاوی عناصر سنگین در تصویر برگشتی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تصویر میدان روشن میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) چگونه دیده می‌شود؟

- ۱) در هر دو روش
- ۲) در SEM روش و در TEM تیره
- ۳) در هر دو تیره
- ۴) در SEM تیره و در TEM روش

- ۳۶- اگر پرتو ایکس از روی صفحات بلوری (۴۰۰) ماده‌ای با ساختار بلوری FCC تحت زاویه 30° پراش یابد، طول موج پرتو چند آنگستروم بوده است؟ (ثابت شبکه برابر ۲ آنگستروم فرض شود).

- (۱) ۴
- (۲) ۲
- (۳) ۱
- (۴) ۰,۵

- ۳۷- ریزساختار میکروسکوپی الکترونی یک پوشش ۱۲ لایه‌ای در شکل داده شده است. اگر طول خط اندازه ۲,۵ سانچی‌متر باشد، بزرگنمایی تصویر چند برابر می‌باشد و میانگین ضخامت هر یک از لایه‌های تیره رنگ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

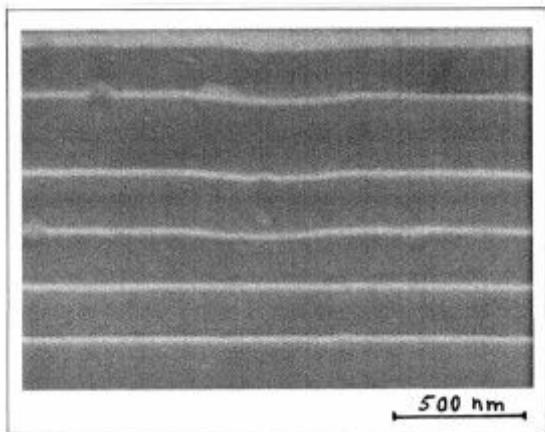

- (۱) ۳۵۰۰۰ و ۳ میکرومتر
- (۲) ۵۰۰۰ و ۲۵ نانومتر
- (۳) ۵۰۰۰۰ و ۳ میکرومتر
- (۴) ۵۰۰۰۰ و ۲۵ نانومتر

- ۳۸- برای تعیین ترکیب شیمیایی ذرات ریز پلیمری از چه روشی می‌توان استفاده نمود؟

- (۱) روش میکروآنالیز WDS (طیفسنجی توزیع طول موج)
- (۲) روش طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)
- (۳) روش میکروآنالیز EDS (طیفسنجی توزیع انرژی)
- (۴) روش فلورسانس پرتوی ایکس (XRF)

- ۳۹- جهت تعیین مقدار کمی آستنیت باقیمانده یک فولاد عملیات حرارتی شده که فاز غالب آن مارتزیت است کدام روش مناسب است؟ (میزان درصد حجمی آستنیت در این فولاد کمتر از پنج است).

- (۱) پراش‌سنجدی پرتوایکس و با استفاده از روش مقایسه مستقیم
- (۲) پراش‌سنجدی پرتوایکس و با استفاده از روش استاندارد داخلی (WDS)
- (۳) طیفسنجی تفکیک طول موج (EDS)
- (۴) طیفسنجی تفکیک انرژی (WDS)

- ۴۰- ماده‌ای با ضریب جذب μ موجود است. ضخامتی از این ماده که شدت پرتوایکس عبور یافته را نصف کند کدام است؟

$$\frac{\ln 2}{\mu} \quad (۲)$$

$$\frac{\mu}{2} \quad (۴) \quad \frac{1}{\mu} \quad (۱)$$

$$\frac{\mu}{\ln 2} \quad (۳)$$

- ۴۱ - در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای تهیه تصاویر سه بعدی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. مبنای آنالیز کیفی در این میکروسکوپ است.

(۱) قدرت تفکیک، پرتو الکترون برگشتی

(۲) عمق میدان، پرتو الکترون برگشتی

- ۴۲ - با استفاده از مقادیر انرژی لایه‌های الکترونی در گروم، طول موج مشخصه K_{α} چند آنگستروم است؟

$$(E(\text{keV}) = \frac{12, f}{\lambda}, E_K = 59.87 \text{ eV}, E_L = 58.2 \text{ eV}, E_M = 25 \text{ eV})$$

۱/۸۸ (۲)

۲/۲۹ (۴)

۱/۵۴

۲/۰۸ (۳)

- ۴۳ - در طیف‌سنجی پرتو ایکس برای تعیین دقیق پارامتر شبکه از کدام مورد استفاده می‌شود؟

(۱) لامپ پرتو ایکس با طول موج بلندتر و پیک واقع در زاویه‌های کم

(۲) لامپ پرتو ایکس با طول موج کوتاه‌تر و پیک واقع در زاویه‌های کم

(۳) لامپ پرتو ایکس با طول موج بلندتر و پیک واقع در زاویه‌های زیاد

(۴) لامپ پرتو ایکس با طول موج کوتاه‌تر و پیک واقع در زاویه‌های زیاد

- ۴۴ - در آزمایش پراش پرتو ایکس شبکه کریستالی آلیاژ دوتایی $\text{Cu}-\text{Au}$ (درصد اتمی) که از حالت نامنظم (Ordered) به وضعیت منظم (Disordered) در آمده است، کدام مورد درست است؟


(۱) تعداد پیک‌های الگوی پراش تغییر نمی‌کند، اما شدت آن‌ها متناسب با اختلاف بین عدد اتمی عناصر موجود در آلیاژ کاهش می‌یابد.

(۲) تعداد پیک‌های الگوی پراش تغییر نمی‌کند، اما شدت آن‌ها متناسب با اختلاف بین عدد اتمی عناصر موجود در آلیاژ افزایش می‌یابد.

(۳) پیک‌های جدیدی به الگوی پراش اضافه می‌شود که خطوط ابر شبکه نام دارند، شدت این پیک‌ها معمولاً قوی‌تر از شدت خطوط اصلی آلیاژ است.

(۴) پیک‌های جدیدی به الگوی پراش اضافه می‌شود که خطوط ابر شبکه نام دارند، شدت این پیک‌ها معمولاً ضعیفتر از شدت خطوط اصلی آلیاژ است.

- ۴۵ - طیف تفکیک انرژی (EDS) نمونه‌ای در شکل داده شده است. کدام عناصر در این نمونه قابل شناسایی هستند؟

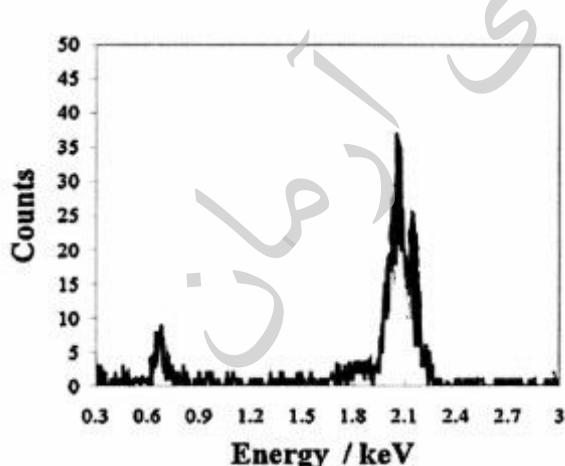

Mn و Zr (۴)

Si و Mn (۳)

Characteristic X-ray line energies (keV)

Element	K_{α}	K_{β}	L_{α}	L_{β}	K_{γ}
C	0.27				0.28
F	0.67				0.69
Mg	1.25	1.30			1.31
Al	1.48	1.56			1.56
Si	1.74	1.84	0.452	0.458	1.84
Ti	4.51	4.93	0.511	0.585	4.96
V	4.95	5.43	0.573	0.654	5.46
Cr	5.41	5.95	0.637	0.721	5.98
Mn	5.90	6.49	0.705	0.792	6.54
Fe	6.40	7.06	0.776	0.870	7.11
Co	6.93	7.65	0.852	0.941	7.71
Ni	7.47	8.26	0.930	1.02	8.34
Cu	8.04	8.90	1.01	1.10	8.99
Zn	8.63	9.57	2.29	2.46	9.67
Zr	15.7	17.64	2.04	2.12	18.0
Mo	17.42	19.60	2.98	3.22	20.0
Ag	22.16	24.92	8.36	9.67	25.5
W	58.65	67.09	9.66	11.40	69.5
Au	67.89	77.78	10.50	12.54	80.7
Pb	73.88	84.70	13.52	17.02	88.0
U	96.55	110.9			115.6

Mo و F (۲)

F و Zr (۱)