


۳۱۶  
F

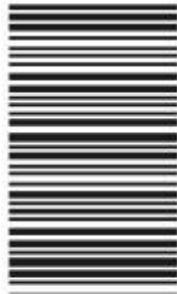

۲۱۶F

نام:

نام خانوادگی:

محل اقامت:



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»

امام خمینی (ره)

صبح جمعه  
۱۳۹۵/۱۲/۶  
دفترچه شماره (۱)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان متخصص آموزش کشور

## آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) داخل – سال ۱۳۹۶

رشته امتحانی مهندسی پلیمر – پلیمر (کد ۲۳۳۹)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	مجموعه دروس تخصصی (شیمی فیزیک پلیمرها – پدیده‌های انتقال (رنولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) – عبارت پیشرفته مهندسی پلیمر)	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (شیمی فیزیک پلیمرها – پدیده‌های انتقال (رنولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) – عبارت پیشرفته مهندسی پلیمر)	۴۵	۴۵	۱	

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفندماه – سال ۱۳۹۵

شیمی فیزیک پلیمرها:

- ۱ اگر شدت پخش نوترون از یک آلیاژ پلیمری در بردار موجی و فشار ثابت، با افزایش دما کاهش یابد، رفتار ترمودینامیکی نمونه کدام مورد است؟
- (۱) UCST (۲) LCST (۳) UCST روی LCST (۴) LCST روی UCST
- ۲ قدر مطلق ضریب نفوذ ظاهری اجزاء یک آمیزه LCST پلیمری بر حسب افزایش اختلاف دما از دمای بحرانی سامانه به ترتیب در ناحیه دو فازی و تکفازی کدام است؟
- (۱) افزایش و کاهش (۲) افزایش و کاهش (۳) افزایش و کاهش سپس کاهش (۴) کاهش و افزایش سپس کاهش
- ۳ مبنای تفکرات اولیه راجع به پدیده خود نفوذی در مواد، کدام احتمال است؟
- (۱) افزایش حجم فضای خالی ماده برای محاط کردن مولکول نفوذ کننده (۲) افزایش حجم یک فضای خالی ماده به حجم مولکول نفوذ کننده (۳) حرکت جهت دار مولکول نفوذ کننده در فضای خالی ماده (۴) حرکت بر آنی مولکول نفوذ کننده در فضای خالی ماده
- ۴ به کدام علت دمای انتقال شیشه‌ای یک آلیاژ پلیمری سازگار با معادله فاکس تخمین زده می‌شود؟
- (۱) انبساط ظاهری بخش‌های دو زنجیر مختلف در کنار یکدیگر (۲) فشرده شدن بخش‌های دو زنجیر مختلف در کنار یکدیگر (۳) اختلاط پلیمرها با خود تغییظی همراه است. (۴) فرض‌های ساده‌گننده در استنتاج معادله
- ۵ بلورینگی پلیمرها به ترتیب با چه نوع نظمی آغاز می‌شود و از عریض و ضخیم شدن هسته بلور کدام یک سریعتر هستند؟
- (۱) کم دامنه - ضخیم شدن (۲) کم دامنه - عریض شدن (۳) پر دامنه - ضخیم شدن (۴) پر دامنه - عریض شدن

رئولوژی:

- ۶ برای سیالی که از مدل ویسکوالاستیک ماکسول  $\tau_{yx} = \eta_0 \dot{\gamma}_{yx} + \lambda_1 \frac{\partial}{\partial t} \tau_{yx}$  تابعیت می‌کند، توابع موادی  $\eta'$  و  $\eta''$  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\frac{\eta_0 \lambda_1 \omega}{1 + \lambda_1^2 \omega^2} \quad (1)$$

$$\frac{\eta_0 \omega}{1 + \lambda_1^2 \omega^2} \quad (2)$$

$$\frac{\eta_0 \lambda_1 \omega^2}{1 + \lambda_1^2 \omega^2} \quad (3)$$

$$\frac{\eta_0}{1 + \lambda_1 \omega^2} \quad (4)$$

-۷ برای بردار سرعت  $\mathbf{V}$  مقدار عبارت  $[\nabla \cdot (\nabla \mathbf{v})^t]$ ، برابر با کدام مورد است؟

(۱)  $\circ$ (۲)  $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v})$ (۳)  $[\nabla \cdot (\nabla \mathbf{v})]$ (۴)  $[\nabla \times [\nabla \times \mathbf{v}]]$ 

-۸ چنانچه تنسورگرایان سرعت برای یک سیال پاورلا به صورت زیر تعریف شده باشد، در این صورت سرعت برش  $\dot{\gamma}$  و سرعت کشش  $(\dot{\epsilon})$  به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

$$\nabla \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

(۱) ۲ و ۱

(۲) ۲ و ۱/۱۵

(۳) ۱/۸۷ و ۳/۷۴

(۴) ۲/۱۶ و ۳/۷۴

-۹ وقتی یک پاریسون با ضخامت  $d$  از یک دای آنالس تحت وزن خود جاری شود با شرط اینکه پروفیل تنش در  $\mathbf{r} = \beta R$  تنش صفر را نتیجه دهد ( $\alpha < \beta$ )، برابر با کدام مورد است؟

$$\rho g(r - \frac{\beta^r R^r}{r^r}) \quad (۱)$$

$$\rho g(r - \frac{r^r}{\beta R}) \quad (۲)$$

$$\rho g(r - \frac{\beta^r R^r}{r}) \quad (۳)$$

$$\rho g(r - \frac{r}{\beta^r R^r}) \quad (۴)$$

-۱۰ با استفاده از معادله کلی ماکسول، تنش در زمان استراحت (stress Relaxation) کدام است؟

$$\text{_____} \equiv \text{_____} \text{ تنسور تنش و } t = \int_{-\infty}^t \frac{\eta_0}{\lambda} e^{-(t-t')} \dot{\gamma}(t') dt'$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 (1 + \bar{e}^{t/\lambda}) \quad (۱)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 (1 - \bar{e}^{t/\lambda}) \quad (۲)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 \bar{e}^{t/\lambda} \quad (۳)$$

$$\eta_0 \dot{\gamma}_0 \quad (۴)$$

انتقال حرارت:

- ۱۱ در یک دیواره، تولید انرژی حرارتی باشدت  $\dot{q}$  در حالت پایدار داریم. اگر تولید انرژی حرارتی در یک لحظه قطع شود، تابع توزیع دما با گذشت زمان چگونه تغییر می‌کند؟



- ۱۲ ضریب نفوذ گرمایی، معروف کدام مورد است؟

(۱) نسبت ذخیره‌سازی حرارتی به هدایت حرارتی

(۳) شدت انتقال حرارت به طریق هدایت

- ۱۳ با افزایش ضخامت عایق بر روی یک لوله، کدام مورد درست است؟

(۱) مقاومت هدایتی افزایش، مقاومت جابه‌جایی کاهش و مقاومت کل ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

(۲) مقاومت جابه‌جایی کاهش، مقاومت هدایتی افزایش و مقاومت کل ابتدا افزایش سپس کاهش می‌یابد.

(۳) مقاومت جابه‌جایی افزایش، مقاومت هدایتی کاهش و مقاومت کل ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

(۴) مقاومت هدایتی افزایش، مقاومت جابه‌جایی کاهش و مقاومت کل افزایش می‌یابد.

- ۱۴ در مفهوم ظرفیت حرارتی فشرده (انباشتی)، کدام مورد درست است؟

(۱) مقاومت هدایتی بالا و انتقال حرارت جابه‌جایی پایین می‌باشد.

(۲) هدایت حرارتی پایین و مقاومت جابه‌جایی بالا می‌باشد.

(۳) مقاومت هدایتی بالا و مقاومت جابه‌جایی کم می‌باشد.

(۴) هدایت حرارتی بالا و مقاومت جابه‌جایی بالا می‌باشد.

- ۱۵ دما ( $T$ ) در شعاع  $r$  در داخل دیواره یک استوانه با شعاع داخلی  $r_i$  و شعاع بیرونی  $r_o$  در حالت پایا و بدون تولید

حرارت و با اختساب انتقال حرارت یک بعدی (در جهت شعاعی) کدامیک از عبارت‌های زیر است؟

ضمناً در شعاع  $r_o$  دما  $T_o$  است و در شعاع  $r_i$  دما  $T_i$  است.

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\ln(\frac{r}{r_i})}{\frac{r_o}{r_i}} \quad (۱)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\ln(\frac{r}{r_i})}{\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{r_i}} \quad (۲)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{1 - e^{-\frac{r}{r_i}}}{\frac{r_o}{r_i}} \quad (۳)$$

$$\frac{T - T_i}{T_o - T_i} = \frac{\frac{r}{r_i}}{\frac{\ln(\frac{r_o}{r_i})}{r_i}} \quad (۴)$$

انتقال جرم:

- ۱۶- کدام مورد درست نیست؟

- ۱) در نفوذ گاز - مایع ضریب نفوذپذیری کارایی لازم را ندارد.
- ۲) ضریب نفوذپذیری و ضریب انتقال جرم یکسان نیستند.
- ۳) تماس مایع سرد و گاز گرم مثالی از رطوبت‌زدایی است.
- ۴) تماس گاز سرد و مایع گرم مثالی از رطوبت‌زنی است.

- ۱۷- کدام برج حداقل سطح تماس انتقال جرم را برای یک سیستم مایع - بخار فراهم می‌کند؟

- (۱) سینی دار کلاهکی
- (۲) دیواره مرتبط
- (۳) سینی دار  
بر شده

- ۱۸- برای محاسبه تجربی ضریب انتقال جرم با استفاده از برج دیواره مرتبط، سطح انتقال جرم کدام است؟

- (۱) لازم نیست
- (۲) نامعلوم است
- (۳) معلوم است

- ۱۹- در یک فرآیند انتقال جرم اکسیژن از آب به هوا ضرایب انتقال جرم فیلمی سمت گاز و مایع به ترتیب عبارت است

$$\text{از: } \frac{D_G}{k_L} \text{ و } k_g = \frac{D_L}{m k_g} \text{ کدام است?}$$

$$\frac{1}{mk_g} + \frac{1}{k_L} \quad (1)$$

$$\frac{1}{m D_g} + \frac{1}{D_L} \quad (2)$$

$$\frac{1}{m D_g} + \frac{1}{D_L} \quad (3)$$

$$\frac{1}{mk_g} + \frac{1}{k_L} \quad (4)$$

- ۲۰- بروم به سرعت در آب حل می‌شود. در مدت ۳ دقیقه غلظت آن در محلول به نصف غلظت اشبع می‌رسد. در این

فرآیند ضریب انتقال جرم حجمی ( $ka$ ) بر حسب  $s^{-1}$  کدام است؟

- (۱)  $2,9 \times 10^{-2}$
- (۲)  $2,9 \times 10^{-3}$
- (۳)  $4 \times 10^{-4}$
- (۴)  $9,4 \times 10^{-4}$

مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر:

- ۲۱- تفاوت سخت‌شوندگی در برابر کرنش (Strain Hardening) و سخت شوندگی در برابر کشش (Tension Stiffening) کدام است؟

- ۱) اولی برای پلیمر جامد تحت کشش و دومی برای مذاب پلیمر تحت کشش تعریف می‌شود.
- ۲) این دو قسم تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو سفت شدن و ازدیاد تنش برای تغییر شکل و کشیدن بیشتر ماده را بیان می‌کنند.
- ۳) اولی به رفتار ازدیاد ویسکوزیته در سرعت کشش ثابت و دومی به رفتار ازدیاد ویسکوزیته با افزایش سرعت کشش نسبت داده می‌شود.
- ۴) اولی برای حالتی که زنجیرهای پلیمری آرایش یافته و کشیده می‌شوند و دومی برای ازدیاد ویسکوزیته بر اثر برش یا کشش (دیلاتنت) نسبت داده می‌شود.

- ۲۲- کدام یک از عبارات زیر برای کشش دو جهته در محصول پلیمری نامبرده درست است؟

- ۱) تنش صفحه‌ای (plane strain) بین دو غلظک در تولید فیلم توسط فرایند غلطکرانی وجود خواهد داشت.
- ۲) کرنش صفحه‌ای (plane strain) در ساخت صفحه توسط قالب‌گیری فشاری وجود خواهد داشت.
- ۳) تنش صفحه‌ای (plane stress) در تولید محصول قالب‌گیری دستی وجود خواهد داشت.
- ۴) کرنش صفحه‌ای (plane stress) در تولید فیلم دستی وجود خواهد داشت.

- ۲۳- ناحیه ذوب مارپیچ طراحی شده برای اکستروژن پلی‌آمیدها که پلیمرهایی نیمه بلورین و دارای پیوند هیدروژنی هستند، دارای کدام ویژگی است؟

- ۱) طول نسبتاً کم و نسبت تراکم نسبتاً زیاد
- ۲) طول نسبتاً زیاد و نسبت تراکم نسبتاً کم
- ۳) طول و نسبت تراکم نسبتاً زیاد
- ۴) طول و نسبت تراکم نسبتاً کم

- ۲۴- کاهش مدول ذخیره در یک آمیزه لاستیکی پر شده با دوده (اثر بین) معمولاً بالای چند درصد کرنش روی می‌دهد؟

- ۱) ۰/۵
- ۲) ۰/۴
- ۳) ۰/۲

- ۲۵- کدام مدل مکانیکی برای یک قطعه لاستیکی که تحت بارهای دینامیکی با فرکانس بالا و دامنه نوسان کم قرار دارد، مناسب‌تر است؟

- ۱) مدل ابرکشسان
- ۲) مدل ابرکشسان همراه با رفتار گرانزو کشسان خطی
- ۳) مدل ابرکشسان همراه با رفتار گرانزو کشسان غیرخطی
- ۴) مدل کشسان خطی همراه با رفتار گرانزو کشسان خطی

- ۲۶- ضریب هدایت حرارتی پلیمرهای آمورف در بالاتر از دمای انتقال شیشه‌ای با افزایش دما چه تغییری می‌کند؟

- ۱) کاهش می‌یابد.
- ۲) افزایش می‌یابد.
- ۳) تغییر نمی‌کند.
- ۴) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.

- ۲۷- با بروز پدیده ژل در پلیمریزاسیون‌های رادیکالی کدام مورد اتفاق می‌افتد؟
- (۱) با بالا رفتن ویسکوزیته  $k_p$  کاهش می‌باید و اثر قفس تشدید شده و در نتیجه اختتام‌های دو مولکولی افزایش می‌باید و پلیمریزاسیون متوقف می‌شود.
  - (۲) در اثر این پدیده  $k_t$  افزایش می‌باید و در نقطه مقابله  $k_p$  کاهش می‌باید و به همین دلیل سرعت پلیمریزاسیون در این فضای ویسکوزیته بسیار بالا شدیداً کاهش می‌باید.
  - (۳) ویسکوزیته افزایش می‌باید.  $k_t$  کاهش می‌باید و به علت ازدیاد ویسکوزیته اثر قفس تشدید می‌شود.  $f$  کاهش می‌باید. ثابت می‌ماند ولیکن  $R_p$  افزایش می‌باید.
  - (۴) در این حالت  $k_t$  شدیداً کاهش می‌باید و در نقطه مقابله  $k_p$  شدیداً افزایش می‌باید که این امر باعث تشدید سرعت واکنش‌های انتشار می‌شود.
- ۲۸- یک آمیزه لاستیکی تهیه شده از کاتوجوی NBR با ضریب ولکانیزاسیون حرارتی  $\alpha = 2 \times 10^{-5} \text{ MPa}$  را در دمای  $T_f = 160^\circ\text{C}$  ولکانیزه نموده و زمان رسیدن به مدول ۱۰۰٪  $\alpha$  دقیقه اندازه‌گیری شده است. اگر دمای ولکانیزاسیون به  $180^\circ\text{C}$  برسد، زمان معادل برای رسیدن به مدول فوق چند دقیقه است؟
- (۱) ۱/۲۵
  - (۲) ۲/۵
  - (۳) ۱۰
  - (۴) ۵
- ۲۹- در کامپوزیت‌های تقویت‌شده با الیاف تک جهته (UD)، مقاومت عرضی کامپوزیت (transverse strength) چند برابر مقاومت رزین آن است؟
- (۱) معمولاً حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد
  - (۲) معمولاً حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد
  - (۳) معمولاً حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصد
  - (۴) معمولاً حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد
- ۳۰- تفاوت اساسی الیاف شیشه نوع E و الیاف شیشه نوع S در کدام است؟
- (۱) چگالی الیاف شیشه نوع S بیشتر از چگالی نوع E است.
  - (۲) قیمت الیاف شیشه نوع E بیشتر از الیاف شیشه نوع S است.
  - (۳) مقاومت و مدول کششی الیاف شیشه نوع S بیشتر از نوع E است.
  - (۴) مقاومت و مدول کششی الیاف شیشه نوع E بیشتر از نوع S است.
- ۳۱- اگر مدل گلوین (ویت) تحت آزمون خوش قرار بگیرد، مقدار ضریب نرمی (J) کدام است؟
- $$\frac{1}{G} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1)$$
- $$\frac{1}{G} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (2)$$
- $$\frac{1}{G} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (3)$$
- $$(1 + \omega^2 \tau^2) G \tau \omega \quad (4)$$
- $$\tau \omega (G \tau^2 \omega^2) \quad (5)$$
- $$\frac{G \tau^2 \omega^2}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (6)$$
- $$\frac{G \tau \omega}{1 + \omega^2 \tau^2} \quad (7)$$

-۳۳- ریشه دوم متوسط مربع (Root Mean Square) فاصله انتهای - تا - انتهای یک زنجیره پارافینی مشکل از ۱۰۰۰ اتم کربن در صورتی که طول پیوند  $C-C$  برابر  $1.52 \text{ \AA}$  بوده و زنجیر آزادانه بتواند حول پیوندها چرخش داشته باشد، کدام است؟

- (۱) حدود  $5 \text{ \AA}$   
 (۲) حدود  $50 \text{ nm}$   
 (۳) حدود  $500 \text{ nm}$   
 (۴) حدود  $5000 \text{ nm}$

-۳۴- در کوبیلمیریزاسیون‌های رادیکالی در کدام یک از حالات زیر کاهش انتخاب‌پذیری کوبیلمیریزاسیون تشدييد می‌باید؟  
 (۱) کاهش دما و افزایش فشار  
 (۲) کاهش دما و کاهش فشار  
 (۳) افزایش دما و افزایش فشار  
 (۴) افزایش دما و کاهش فشار


-۳۵- در پلیمریزاسیون‌های رادیکال آزاد کدام مورد درست نیست؟  
 (۱) پلیمریزاسیون امولسیونی تنها روشی است که در آن با بالا رفتن سرعت واکنش، متوسط وزن مولکولی پلیمرهای تولیدی نیز افزایش می‌باید.  
 (۲) در پلیمریزاسیون‌های رسوبی اندازه ذرات تولیدی بزرگتر از ذرات تولیدی در پلیمریزاسیون‌های پراکنشی است.  
 (۳) سینتیک پلیمریزاسیون‌های امولسیونی و پراکنشی یکسان بوده و با یقیه روش‌ها متفاوت هستند.  
 (۴) درون ذرات تولیدی از روش‌های تعلیقی و امولسیونی نوع واکنش صورت گرفته توده‌ای است.

-۳۶- اگر  $6 \text{ g}$  گرم نمونه‌ای از پلی بوتادین با گروه‌های انتهایی کربوکسیل وجود داشته باشد که برای رسیدن به نقطه انتهایی تیتراسیون با معرف فنل فتالین به  $4 \text{ ml}$  محلول پتانس  $1 \text{ M}$  نرمال نیاز داشته باشد، چرم مولکولی عددی ( $\bar{M}_n$ ) پلیمر چند  $\text{gmol}^{-1}$  است؟

- (۱) ۲۵۰۰  
 (۲) ۳۰۰۰  
 (۳) ۲۵۰۰۰  
 (۴) ۴۰۰۰

-۳۷- یک قطعه لاستیکی ولکانیزه شده مطابق شکل زیر در جهت محور  $x$  و در دمای  $27^\circ\text{C}$  درجه‌سانتری گراد تحت نیروی برشی ساده قرار داده شده است. چنانچه به طور متوسط  $1 \times 10^{12} \text{ Nm}^{-1}$  زنجیره بین اتصالات عرضی ناشی از ولکانیزاسیون در کل شبکه قطعه داشته باشیم و کار لازم جهت میزان تغییر فرم در راستای محور  $x$  به اندازه  $45^\circ$  از رابطه  $w = \frac{1}{2}NKT(\lambda_x^2 + \frac{1}{\lambda_x^2} - 2)$  به دست آید که در آن  $N$  به تعداد کل زنجیره‌ها بین اتصالات

-۳۸- دما به کلوبین باشد میزان حرارت آزاد شده توسط نمونه در حین برش (با شرایط رفتار الاستیک ایده‌آل) چند ژول است؟

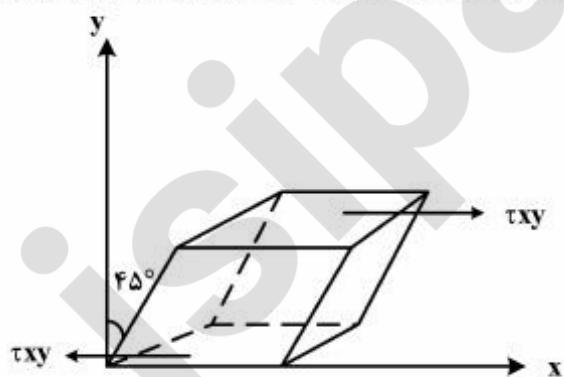

- (۱)  $-0.207$   
 (۲)  $-0.27$   
 (۳)  $-2.07$   
 (۴)  $-2.7$

- ۳۸- در رابطه با متوسط وزنی کرنش کل (WATS) برای یک جریان مذاب پلیمری در داخل لوله با معادله سرعت

$$u_z(r) = 2\bar{U} \left[ 1 - \left( \frac{r}{R} \right)^2 \right]$$

$$\bar{\gamma} = \frac{Q \times \lambda t}{3\pi R^3} \quad (2)$$

$$\bar{\gamma} = \frac{Q \times \delta t}{3\pi R^3} \quad (4)$$

$$\bar{\gamma} = \frac{Q' \times \lambda t}{3\pi R^3} \quad (1)$$

$$\bar{\gamma} = \frac{Q' \times \delta t}{3\pi R^3} \quad (3)$$

- ۳۹- اگر قرار باشد در یک فرایند اکستروژن با استفاده از یک آلیاز پلیمری با مورفولوژی قطره ماتریس محصول تولید گردد در آن صورت کدام مورد درست است؟

(۱) با افزایش شعاع قطره تورم پس از دای کاهش می‌یابد

(۲) تورم بعد از دای تنها توسط رفتار ویسکوالاستیک قطره کنترل می‌گردد.

(۳) تورم بعد از دای تنها توسط رفتار ویسکوالاستیک ماتریس کنترل می‌گردد.

(۴) با کاهش کشش بین سطحی اجزا آلیاز تورم پس از دای کاهش می‌یابد.

- ۴۰- کدام مورد، بیان کننده اعضاء ماتریس سفتی معادله دیفرانسیل  $\frac{d}{dx}(k \frac{dt}{dx}) + Q = 0$  بوده که با استفاده از روش گالرکین به دست آمده باشد؟

$$\int_{\Omega(e)} \frac{d\psi_i}{dx} \frac{d\psi_j}{dx} dx \quad (2)$$

$$\int_{\Omega(e)} k \frac{d\psi_i}{dx} \frac{d\psi_j}{dx} x dx \quad (4)$$

$$\int_{\Omega(e)} k \frac{d\psi_i}{dx} \frac{d\psi_j}{dx} dx \quad (1)$$

$$\int_{\Omega(e)} k \frac{d\psi_i}{dx} \frac{d\psi_j}{dx} dx \quad (3)$$

- ۴۱- حداقل تعداد نقاط موردنیاز برای رسیدن به پاسخ دقیق انتگرال‌گیری عددی عبارت  $x^7 + x^5 + x^3$  به روش انتگرال‌گیری گوس، کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۳

(۴) ۲

- ۴۲- اگر قرار باشد با استفاده از یک فرایند کواکستروژن فیلم چند لایه تولید گردد که در آن یک لایه HDPE با لایه PE-gr-MA از طریق هم‌جوشی در مسیر لبه مشترک دای (Common Lips) اتصال برقرار کند در صورت ثابت بودن دیگر پارامترها، کدام مورد درست است؟

(۱) با کاهش ضخامت لایه HDPE اتصال قوی‌تر می‌گردد.

(۲) با افزایش ضخامت لایه HDPE اتصال قوی‌تر می‌گردد.

(۳) با کاهش ضخامت لایه PE-gr-MA اتصال قوی‌تر می‌گردد.

(۴) با افزایش شاخص رفتار جریان (power-law index n) مذاب HDPE اتصال قوی‌تر می‌گردد.

- ۴۳- در حل معادلات جریان سیالات به روش اجزاء محدود پنالتی، کدام است؟

(۱) بسیار بزرگ است.

(۲) بسیار بزرگ و تابع گران‌روی سیال است.

(۳) بسیار کوچک و تابع اندازه المان است.

(۴) بسیار کوچک و تابع گران‌روی است.

- ۴۴ در یک آزمایش با یک فاکتور که سه سطح دارد، در هر سطح آزمایش پنج بار تکرار می‌شود، مدل خطی آماری کدام است؟ **linear statistical model**

۱) هر اندازه‌گیری،  $\bar{x}_{ij}$  شمارنده سطح،  $\tau_i$  شمارنده تکرار،  $\alpha$  فاکتور و  $e_{ij}$  خطای تصادفی است و  $\mu$  متوسط کل است؟ **Grand mean**

$$x_{ij} = \mu + \tau_i \quad (1)$$

$$x_{ij} = \mu + \tau_i + e_{ij} \quad (2)$$

- ۴۵ دانسیته یک پلیمر پنج بار اندازه‌گیری شده و مقادیر  $1/2$  و  $1/4$  و  $1/3$  و  $1/1$  و  $1/5$  به دست آمده است. از لحاظ آماری کدام مورد درست است؟

جدول t	
درجه آزادی	$\alpha = 0.05$
۲	۲/۳
۳	۳/۲
۴	۲/۷۸
۵	۲/۵۷
۶	۲/۴۵

۱) دانسیته پلیمر  $1/25$  است.

۲) دانسیته پلیمر  $1/25$  نیست.

۳) دانسیته پلیمر  $1/25$  بیشتر است.

۴) دانسیته پلیمر  $1/25$  کمتر است.



